


## 改善箇所説明図

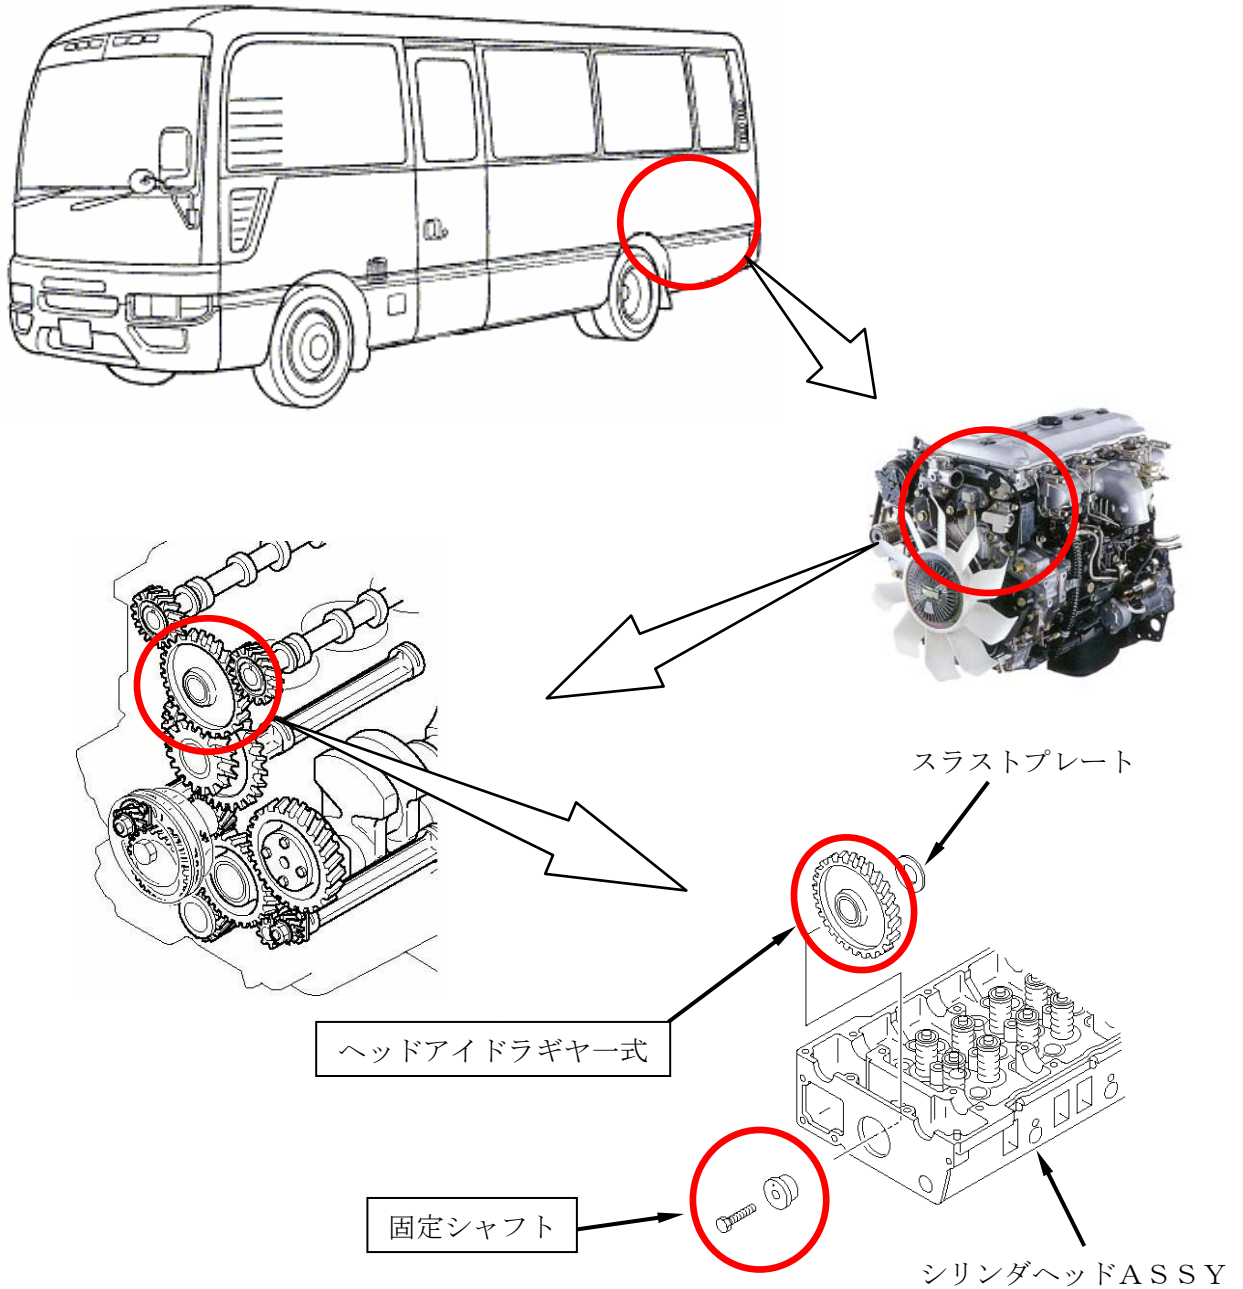

### 基準不適合発生箇所

原動機のカムシャフト駆動用ヘッドアイドルギヤのブッシュの材質に不適切なものがあるため、ブッシュが早期に摩耗してブッシュと固定シャフトの間にガタが生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、シャフトつば部の付け根に過大な応力が発生することがあり、つば部が破損してギヤが周辺部品と干渉し、異音が発生する。又はエンジンオイルが漏れ、最悪の場合、当該ギヤの噛み合いが外れて、エンジンが停止し再始動不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ギヤ一式を良品と交換するとともに、固定シャフトを新品と交換する。

注：  は、交換部品を示す。