

## 改善箇所説明図



電動油圧ポンプ



電源コネクター

### 不具合発生箇所

パワーステアリングの電動油圧ポンプの電源コネクターの防水構造が不適切なため、コネクター部に雨水等が浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、端子が錆びてショートし、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善内容

全車両、当該コネクター部にグリスを充填し、防水性を改善する。また、端子が腐食している場合は、電動油圧ポンプ及び電気配線を新品と交換する。

### 識別表示

対策実施済み車両には、油圧ポンプのリザーバートank下面に黄色ペイントを塗布する。

注:  内は改善対象部品を示す。