

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 19 年 3 月 12 日

リコール届出番号	外-1389	リコール開始日 : 平成 19 年 3 月 12 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 奥井 俊史 (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ビューエルモーターサイクルカンパニー) (問い合わせ先 : 03-3457-0993)		
不具合部位 (部品名)	原動機 (傾斜角センサー)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両が転倒した際にエンジンを停止させる装置のセンサー (傾斜角センサー) の取付位置が不適切なため、エンジンの熱影響により内部の部品が変形することがある。そのため、そのまま使用を続けると、センサーが過剰に反応し、カーブ路を走行中に転倒したものと判断することがあり、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、傾斜角センサーの取付位置を変更する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	米国本社からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者 : ダイレクトメールで通知する。● 自動車整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。● 対策実施済車には、フレームヘッド部に外-1389 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および輸入期間	リコール 対象車の台数
ビューエル	DX03	XB12X ユリシーズ	5MZDX14J163200002~5MZDX03J473700541 平成 17 年 5 月 17 日~平成 18 年 11 月 13 日	180 台
合計	計 1 型式	計 1 車種	(輸入期間の全体範囲) 平成 17 年 5 月 17 日~平成 18 年 11 月 13 日	計 180 台

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。