

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年3月14日

リコール届出番号	1840	リコール開始日	平成19年3月15日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 津田 紘 [問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253]		
不具合の部位（部品名）	原動機（ECU）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ECU（エンジン制御コンピュータ）電極部のメッキ処理が不適切なため、電極部が酸化し電極を接合している半田が剥離するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、電極部が接触不良となり、警告灯が点灯するとともに、アイドルリングが不調となり、最悪の場合、エンストし、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ECUの製造番号を点検し、対象となるECUが装着されているものは、ECUを良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	弊社工場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1840のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	CBA-MH21S	ワゴンR	MH21S-762270～MH21S-766358 平成18年9月28日～平成18年10月27日	3,248	
	CBA-MF22S	MRワゴン	MF22S-606359～MF22S-606467 平成18年10月6日～平成18年10月19日	86	
マツダ	CBA-MJ21S	AZ-ワゴン	MJ21S-602697～MJ21S-602851 平成18年9月28日～平成18年10月25日	155	
ニッサン	CBA-MG22S	モコ	MG22S-606104～MG22S-606370 平成18年10月6日～平成18年10月18日	254	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年9月28日～平成18年10月27日	(計3,743台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。