

連絡先 自動車交通局技術安全部リコール対策室  
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 19 年 3 月 27 日

リコール届出番号	外-1393	リコール開始日：平成 19 年 3 月 28 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー ポワラ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240)	
不具合部位 (部品名)	操舵補助装置 (パワーステアリング電動油圧ポンプ)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーステアリングの電動油圧ポンプの電源コネクターの防水構造が不適切なため、コネクタ部に雨水等が浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、端子が錆びてショートし、最悪の場合、火災に至るおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、当該コネクタ部にグリースを充填し、防水性を改善する。また、端子が腐食している場合は、電動油圧ポンプ及び電気配線を新品と交換する。	
不具合件数	2 件	事故の有無 2 件 (火災 2 件)
発見の動機	市場からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者： ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両： 対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1393のステッカーを貼付する。</li> </ul>	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	GF-T5/ GH-T5RFN	プジョー 307XT	VF33CRFNE82032197 - VF33CRFNF83105191 平成 13 年 6 月 2 日 - 平成 15 年 8 月 14 日	514 台	
	GF-T5 / GH-T5RFN	プジョー 307XSI	VF33CRFNB82035001 - VF33CRFNC83164780 平成 13 年 6 月 1 日 - 平成 15 年 9 月 8 日	1298 台	
	GF-T5 / GH-T5RFN	プジョー 307XS	VF33CRFNE82032196 - VF33CRFNF83169929 平成 13 年 7 月 19 日 - 平成 15 年 9 月 8 日	3907 台	
	GH-3 EHRFN	プジョー 307XS ブレーク	VF33ERFNE82362109 - VF33ERFNF83178127 平成 14 年 4 月 9 日 - 平成 15 年 9 月 29 日	724 台	
	GH-3EHRFN	プジョー 307SW	VF33HRFNC82363699 - VF33HRFNF83177848 平成 14 年 4 月 26 日 - 平成 15 年 9 月 29 日	3599 台	
	GF-T5NFU/ GH-T5NFU	プジョー 307 スタイル	VF33CNFUE82104789 - VF33CNFUE83171745 平成 13 年 9 月 20 日 - 平成 15 年 9 月 29 日	1977 台	

	GH-3EHNFU	ブジョー307 スタイルブレーク	VF33ENFUE82362110 - VF33ENFUE83171059 平成14年2月9日 - 平成15年9月8日	676台	
	GH-A307CC	ブジョー307CC プレミアム	VF33BRFNF83024376 - VF33BRFNF83024378 平成15年7月29日 - 平成15年9月29日	3台	
	GH-M307CC	ブジョー307CC S16	VF33BRFKC83046964 平成15年10月10日	1台	
合計	計8型式	計9車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成13年6月1日～平成15年10月10日	12699台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。