
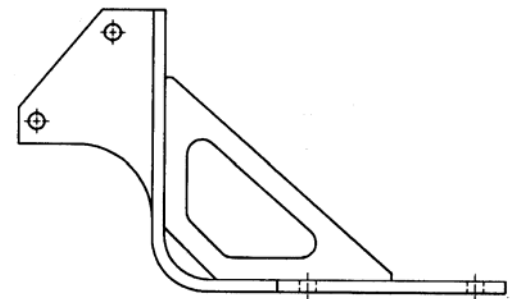
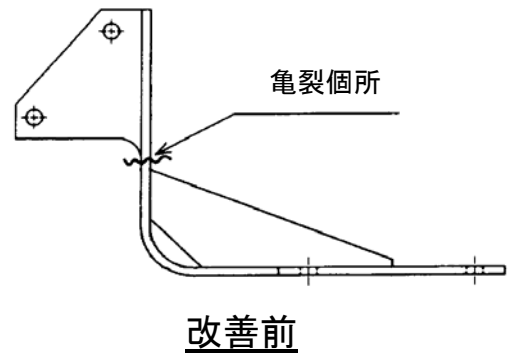


# 改善箇所説明図

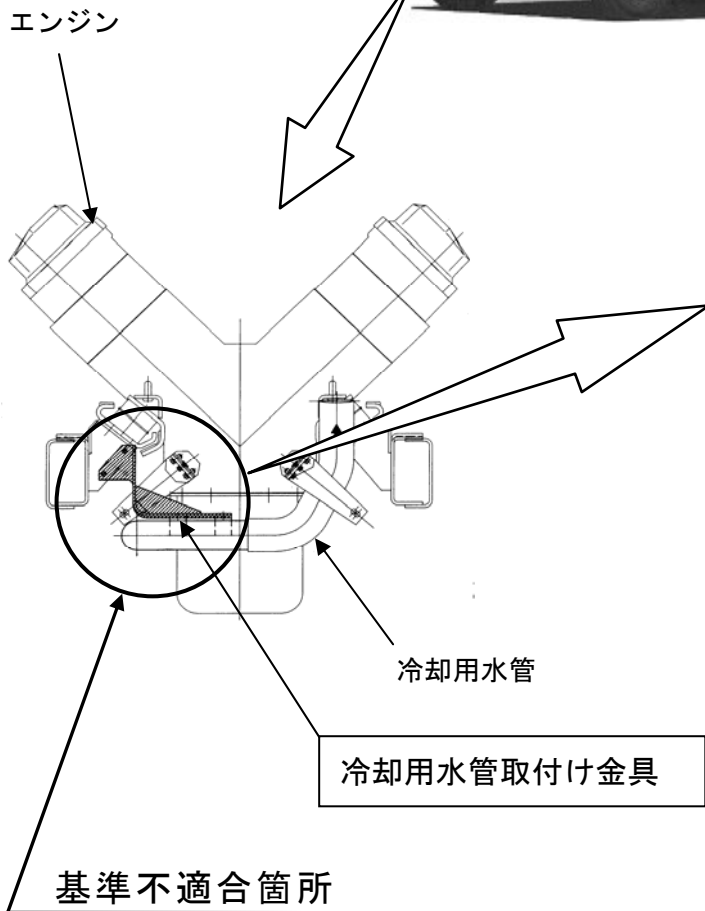

変速機に装着されている流体式補助ブレーキ装置の冷却用水管を支持する取付け金具の強度が不足しているため、走行時の振動により当該金具が亀裂、折損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、冷却用水管をつなぐホースが外れて、エンジン冷却水が大量に流出し、エンジンの焼付きにより走行不能となるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、取付け金具を確認し、強度が不足している金具が装着されているものは、対策品と交換する。

注：□ は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカ付近に「HD-22」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。