


# 改善箇所説明図

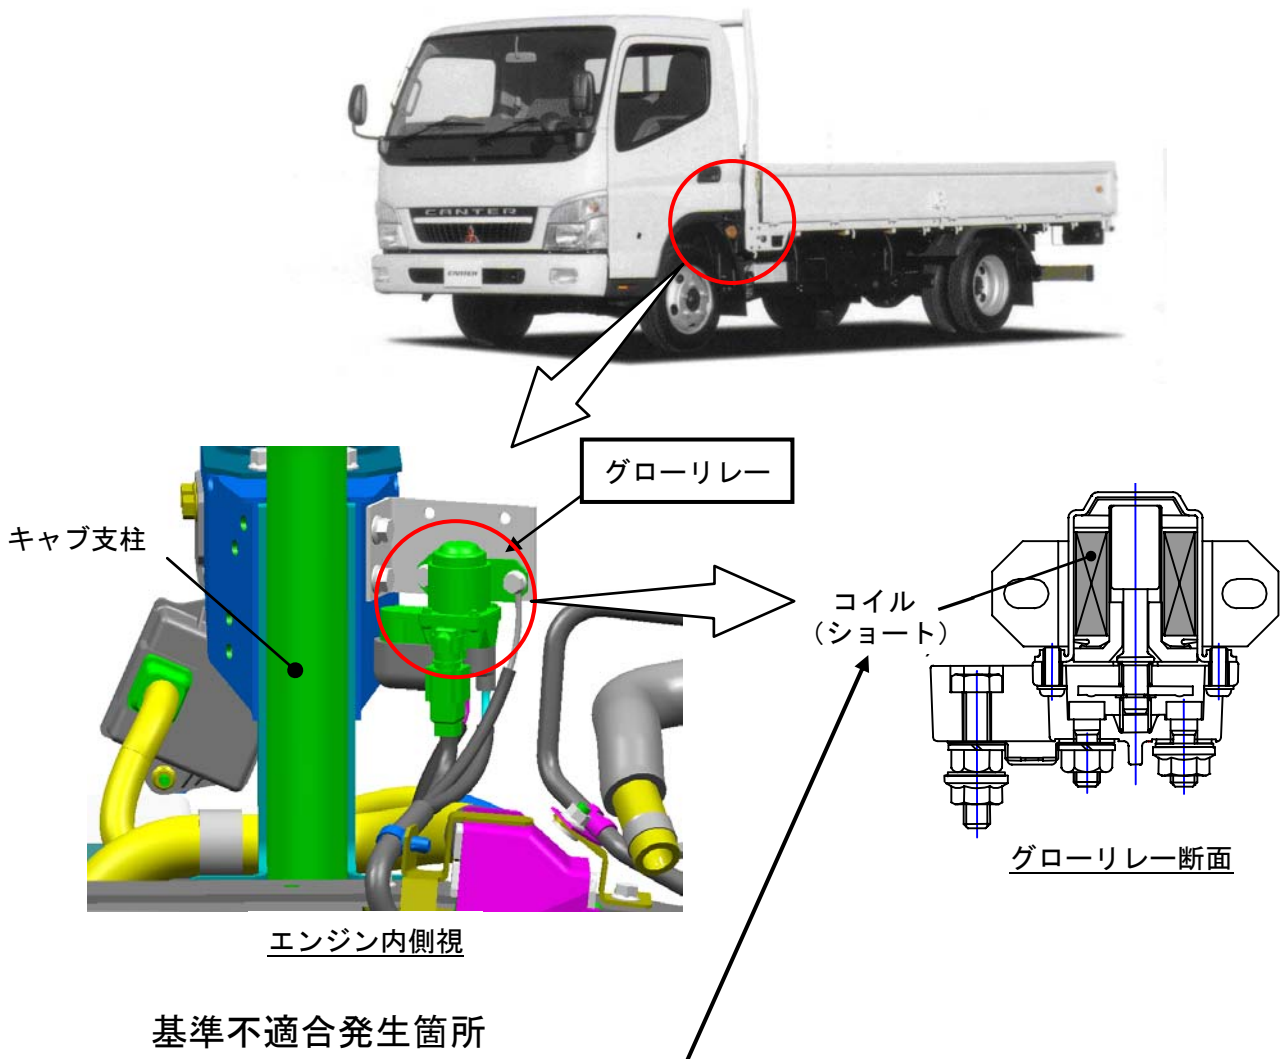

原動機の始動補助装置において、グローリレーのコイル仕様が不適切なため、グロープラグ作動時にコイルが高温になるものがある。そのため長時間使用すると、最悪の場合、当該リレーのコイルがショートしヒューズが溶断して、電源を共有しているデフロスタのプロアモータ等が作動不良となるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、グローリレーを対策品に交換する。

注：  は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、「L T - 5 8」の文字が記載された白黄色のシールを助手席リアドアピラーストライカー付近に貼付ける。