


不具合事象①

改善箇所説明図(作動油タンク)

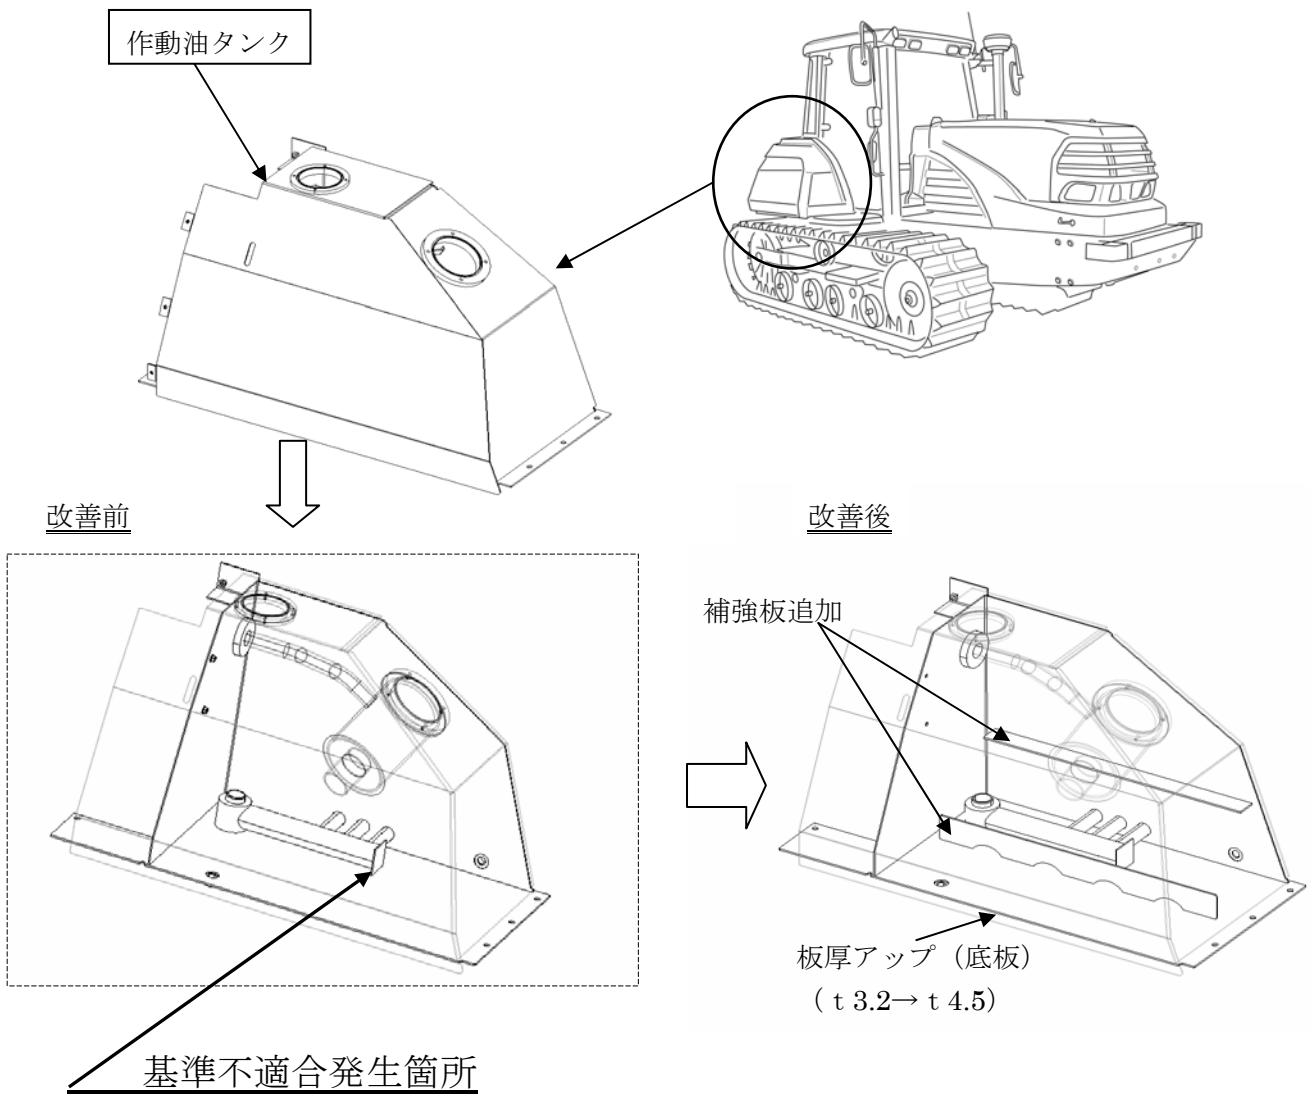

動力伝達装置において、静油圧変速機の作動油タンクの強度が不足しているため、高速走行時の車体振動による作動油の揺動によりタンク底板に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合作動油が洩れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、作動油タンクを対策品に交換する。

注:  は、交換部品を示す。

識別方法

タンク取付ボルトに塗布した白色ペイントにて識別する。