

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年4月6日

リコール届出番号	1842	リコール開始日	平成19年4月6日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	冷却装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機に装着されている流体式補助ブレーキ装置の冷却用水管を支持する取付け金具の強度が不足しているため、走行時の振動により当該金具が亀裂、折損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、冷却用水管をつなぐホースが外れて、エンジン冷却水が大量に流出し、エンジンの焼付きにより走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、取付け金具を確認し、強度が不足している金具が装着されているものは、対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	国土交通省からの指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全てのユーザを把握しているため、周知のための処置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 1842 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-FV50LHR	ふそう	FV50LH-720093 平成14年9月18日	1	
	(計1型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年9月18日	(計1台)	

備考)本件は、平成17年5月11日付、届出番号「1430」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加するものです。