

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 19 年 4 月 26 日

リコール届出番号	外-1398	リコール開始日	平成 19 年 4 月 26 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ヘスス・コルドバ	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (電子制御油圧ユニットモーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電子制御式手動変速機の電子制御油圧ユニットモーターにおいて、カーボンブラシとホルダー間との隙間が不十分なため、ブラシが固着し接点が接触不良を起こすことがある。そのため、油圧ポンプが作動しなくなり、そのまま使用を続けると、変速不能となり、最悪の場合、車両を停止した際、クラッチの接続が切れなくなり、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電子制御油圧ユニットモーターを対策品と交換する。		
不具合格件数	36 件	事故の有無	なし
発見の動機	国内におけるクレーム情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1398 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-NB50	M5	WBSNB91060B560010 ~ WBSNB91000B562805 平成 17 年 3 月 30 日 ~ 平成 18 年 1 月 13 日	239	
			WBSNB92020BE18254 ~ WBSNB920X0BE18969 平成 17 年 5 月 12 日 ~ 平成 17 年 8 月 22 日	137	
			WBSNB92020CU17032 ~ WBSNB92060CU17227 平成 17 年 8 月 25 日 ~ 平成 17 年 10 月 18 日	24	
	ABA-EH50	M6	WBSEH91030B778145 ~ WBSEH91090B778263 平成 17 年 9 月 21 日 ~ 平成 17 年 10 月 19 日	27	
			WBSEH92030CG99019 ~ WBSEH92070CG99346 平成 17 年 8 月 29 日 ~ 平成 17 年 10 月 18 日	13	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 17 年 3 月 30 日 ~ 平成 18 年 1 月 13 日	(440 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。