



# － 改善箇所説明図 －

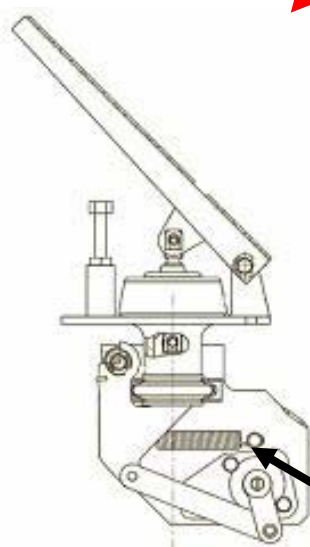

アクセルペダル・アッセンブリ

リターンスプリング

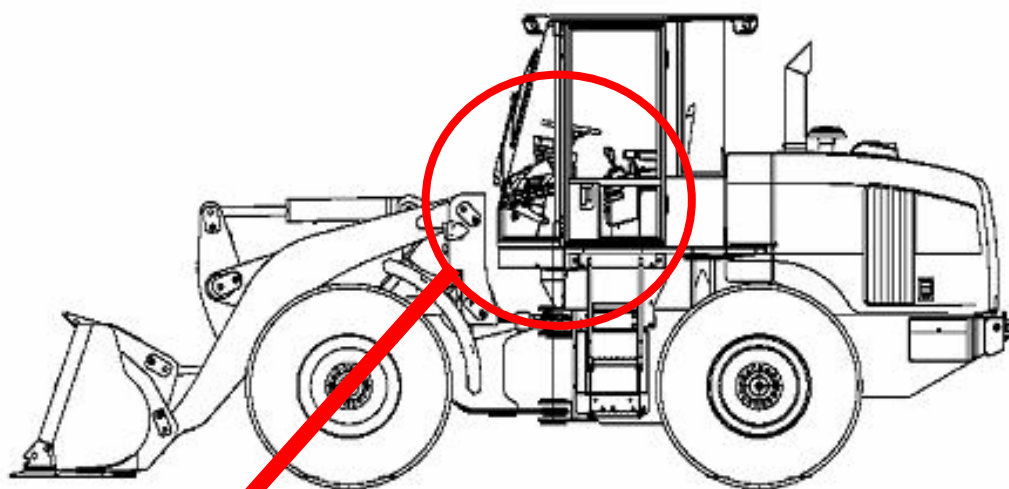

折損箇所

保安基準不適合箇所

アクセルペダルのリターンスプリングの強度が不足しているため、アクセルペダルの繰り返し操作によりスプリングフック部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該フック部が折損し、最悪の場合、アクセルペダルが踏込まれたまま戻らなくなり、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、アクセルペダル一式を対策品と交換する。

識別：対策済み車両には、アクセルペダル取付用ボルト頭部に白ペンキを塗布する。

注：  は、交換部品を示す。