
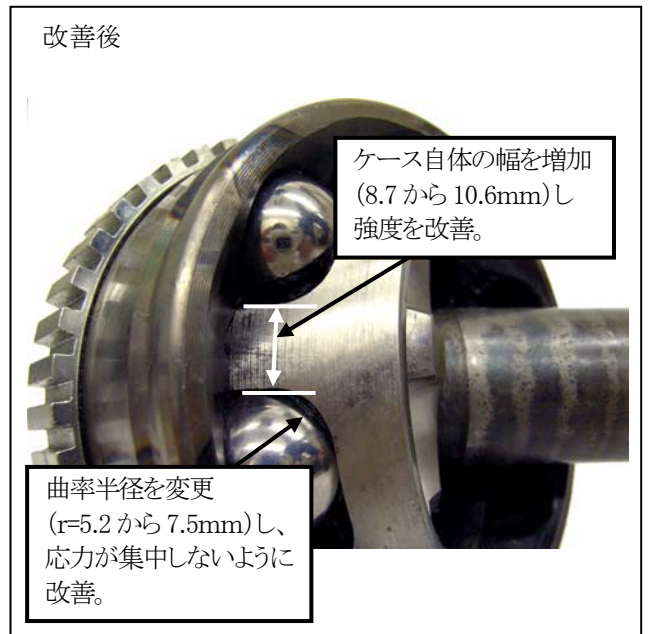
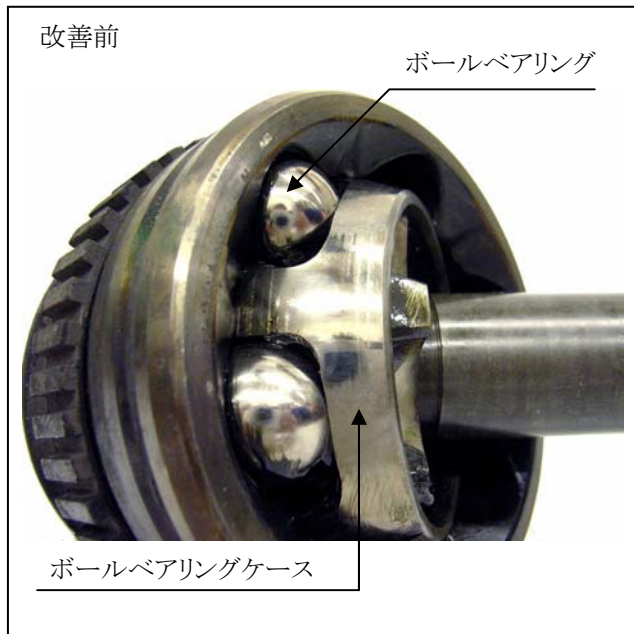


改善箇所説明図

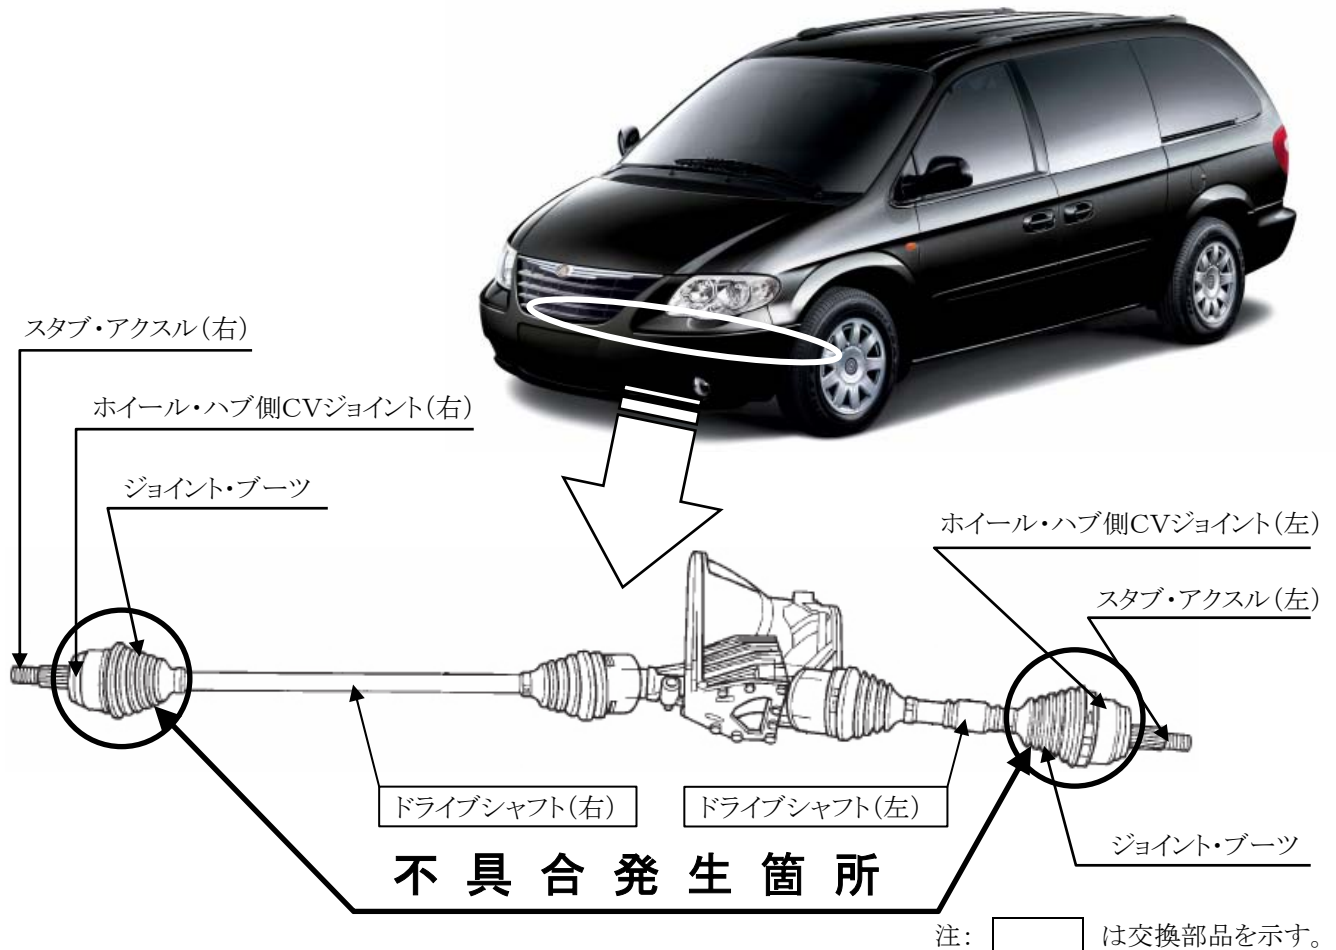

フロントドライブシャフトにおいて、ホイール側ジョイント部のボールベアリングケースの強度が不足しているものがある。そのため、ハンドルのすえ切りなどを頻繁に繰り返すと、当該ケースに亀裂が発生することがあり、そのまま使用を続けると当該ケースが破損し、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントドライブシャフトを対策品と交換する。

識別 : 右エンジン・マウントの前側取付ボルト部に黄色ペイントを塗布する。