


[改善箇所説明図]

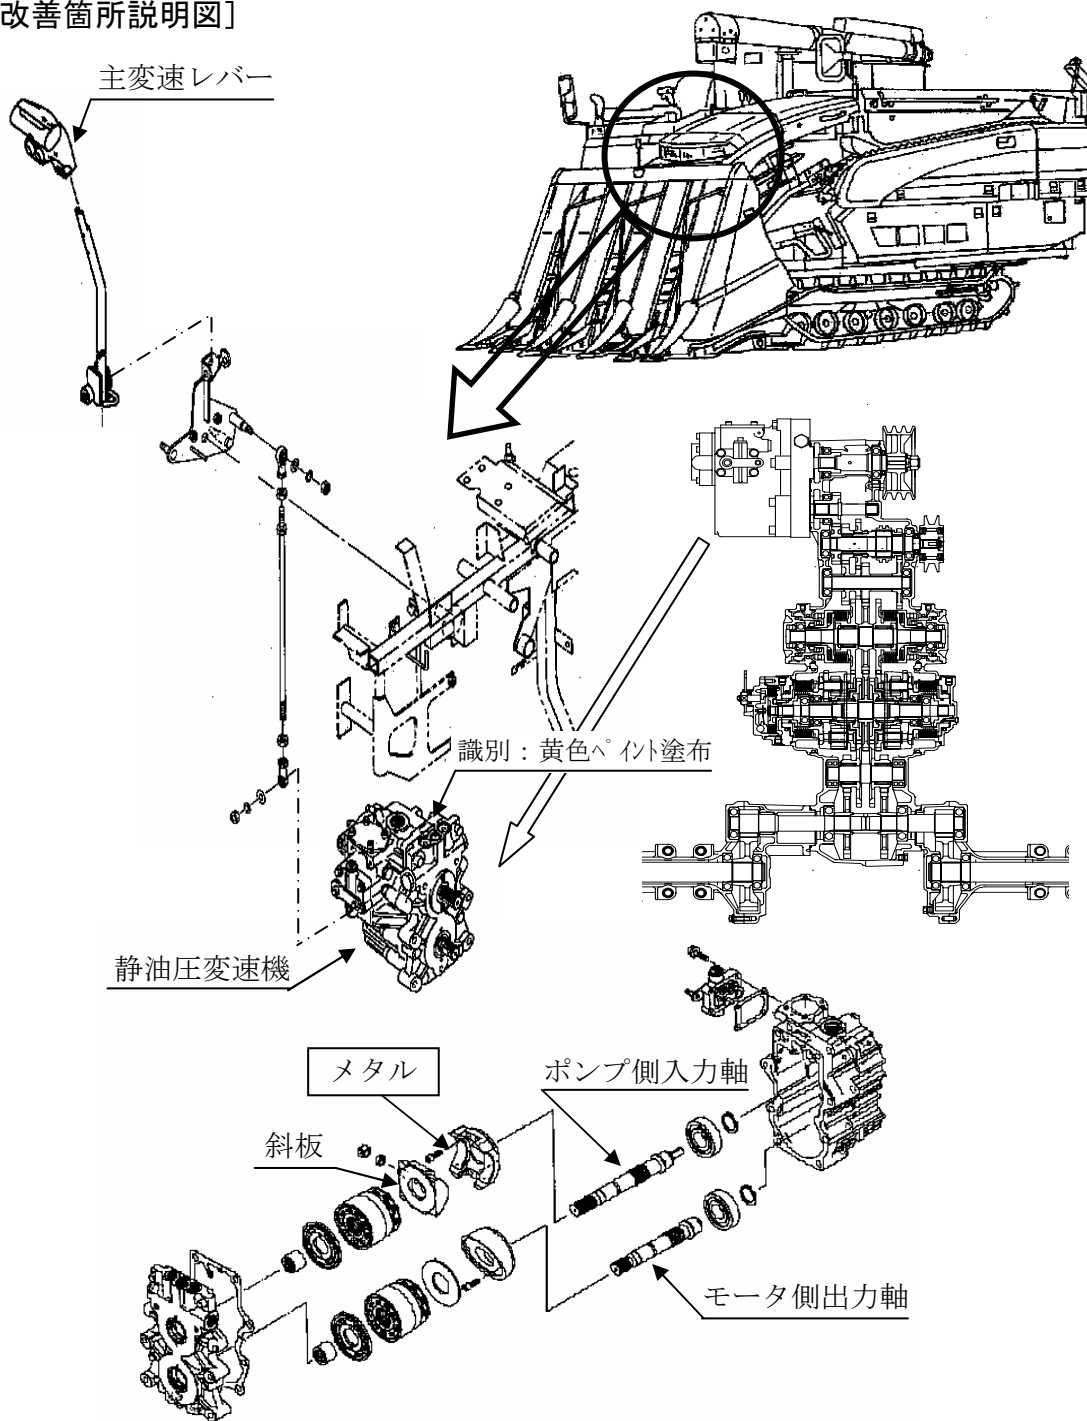

不具合発生箇所

注:  は、交換部品を示す。

動力伝達装置において、静油圧変速機の油圧ポンプ内の流量を制御する斜板を支持するメタルの材質が不適切なため、作業時の使用状態により異常摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該メタルの摩擦係数が増加して斜板の作動抵抗が大きくなり、主変速レバーを操作しても斜板が動かず変速不能となり、最悪の場合、変速位置をニュートラルにしても車両が走行し続けるおそれがある。

**改善内容**

全車両、油圧ポンプ内のメタルを対策品に交換する。

**識別**

静油圧変速機の上面部、形式銘板の横に黄色ペイントを塗布する。