

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年5月23日

リコール届出番号	外-1402	リコール開始日	平成19年 5月 24日
届出者の氏名又は名称	ピー・エー・ジー・インポート株式会社 代表取締役 デービッド・ブルーム 製作国：英国 製作者名：ランドローバーグループ社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-92-2992		
不具合の部位（部品名）	電気装置（エンジンワイヤーハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気装置において、エンジンルーム内にある主電気配線の取り回しが不適切なため、アンチロックブレーキシステムポンプと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車体の振動等により、配線が損傷して短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線に結束バンドを用いて、ポンプと干渉しない位置に固定し、配線が損傷しているものは修理する。		
不具合件数	国内：1件	事故の有無	国内：無し
発見の動機	国内市場からの情報及び国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-XXXXのステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ローバー	E-LP42D	レンジローバー	SALLPAMM3MA304650～SALLPAMM3WA371584 平成7年 2月1日～平成9年 9月16日	1097	
	E-LP46D		SALLPAMJ3MA304651～SALLPAMJ3VA373170 平成7年 2月9日～平成9年 10月8日	3033	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成7年 2月1日～平成9年 10月8日	(計4130台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。