

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年6月7日

リコール届出番号	1896	リコール開始日	平成19年6月8日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位(部品名)	座席ベルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席の座席において、シート側面の樹脂カバーの材質が不適切なため、当該カバーの強度が不足しているものがある。そのため、事故等前面衝突の衝撃により座席ベルトが当該カバーに強く干渉すると、カバーが破損することがあり、最悪の場合、破断面によって座席ベルトが切れ、乗員を拘束できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該樹脂カバーを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内試験による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1896のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-AK12	マーチ	AK12-329891~AK12-890010 平成18年9月4日~平成18年12月19日	12,291	
	DBA-YK12		YK12-001545~YK12-507520 平成18年9月4日~平成18年12月19日	1,268	
	DBA-BNK12		BNK12-110696~BNK12-514615 平成18年9月4日~平成18年12月19日	1,157	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年9月4日~平成18年12月19日	(計14,716台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。