

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年6月20日

リコール届出番号	外-1410	リコール開始日	平成19年 6月21日
届出者の氏名又は名称	ピー・エー・ジー・インポート株式会社 代表取締役 デービッド・ブルーム 製作国：英国 製作者名：ジャガーカーズ社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（リヤドライブシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、リヤドライブシャフトの製造工程が不適切なため、溶接時にジョイント部を冷す冷却液が溶接の熱で蒸気となり、中空シャフトの内側に付着し、シャフト両端部の溶接部内側に錆が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、発進時の高トルク伝達時にシャフトの溶接部に亀裂が発生し、最悪の場合、シャフトが折損し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ドライブシャフトを対策品と交換する。		
不具合件数	国内：9件	事故の有無	国内：無し
発見の動機	市場不具合情報、および国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-1410のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	GH-J01JC	S-TYPE 2.5V6	SAJKC02N42JM45056～SAJKC02N03JM72594 平成14年 3月19日～平成14年11月22日	253	
	GH-J01FC	S-TYPE 3.0V6	SAJKC01P22FM45322～SAJKC01P73FM72159 平成14年 4月11日～平成14年11月22日	338	
	GH-J01HC	S-TYPE 4.2 V8	SAJKC01R22HM45178～SAJKC01R43HM69810 平成14年 4月19日～平成14年10月15日	30	
	(計 3型式)	(計 3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成14年 3月19日～平成14年11月22日	(計621台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。