
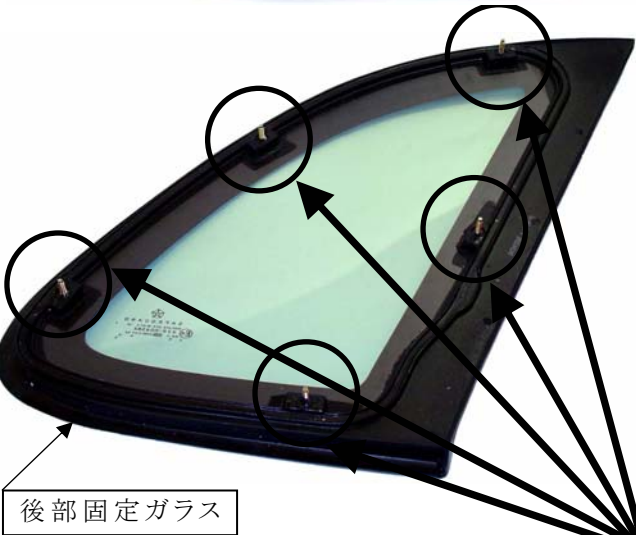


改善箇所説明図

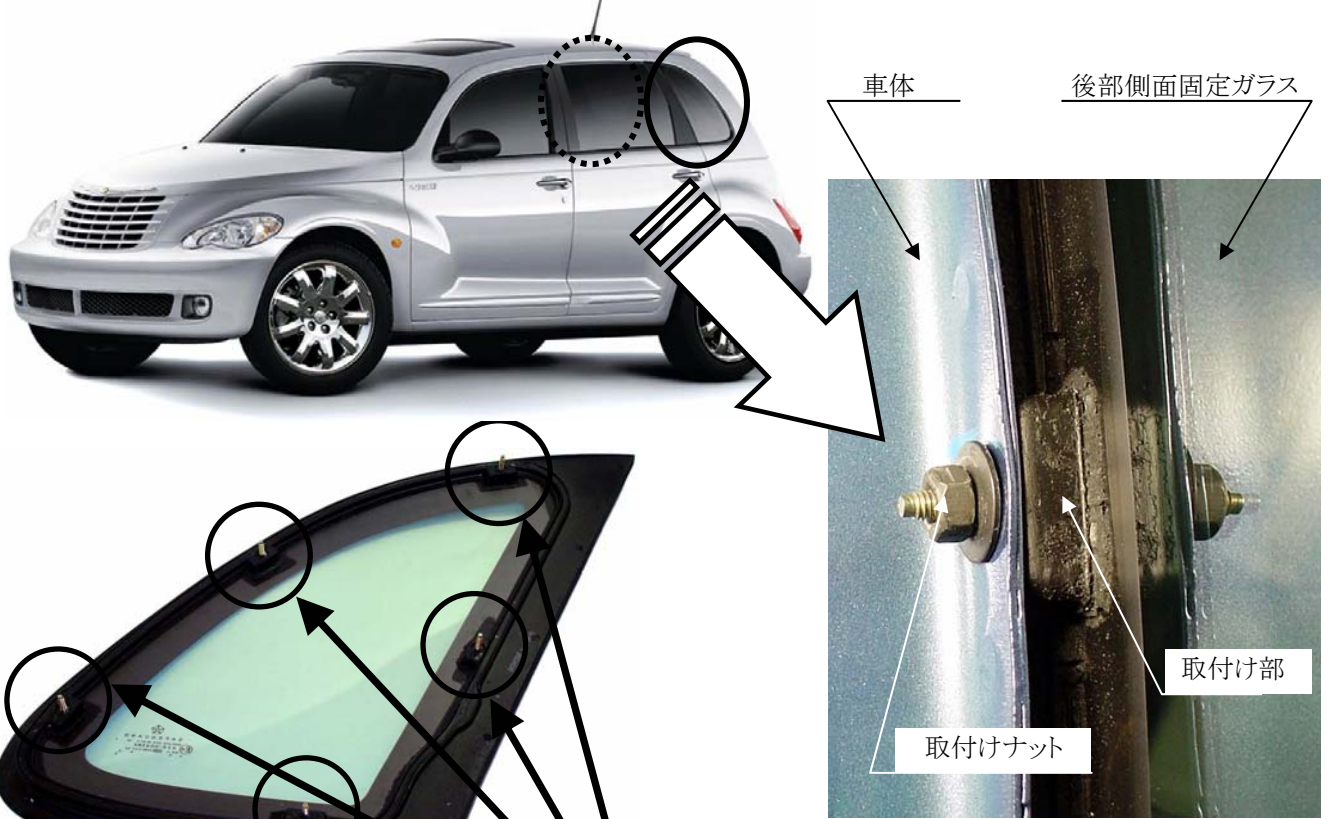


注: は交換部品を示す。

不具合発生箇所

改善前



改善後

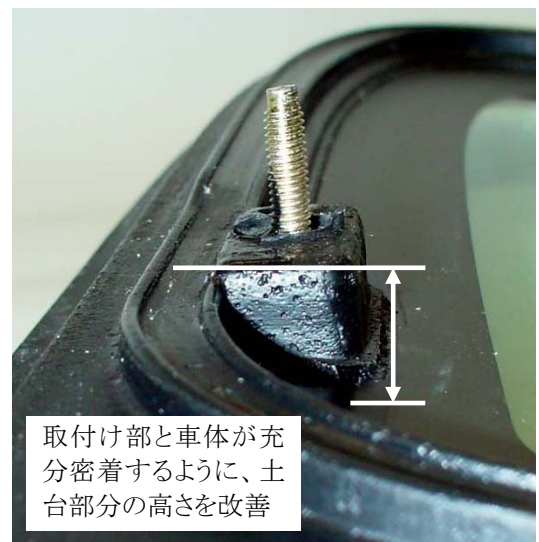

後部側面窓の固定ガラスと車体との取付け部の高さが不均一なため、ガラスが車体に密着し確実に取り付けられていないものがある。そのため、当該ガラス取り付け時に過大な力でナットを締め付けると、取付けボルトが抜け出し、最悪の場合、車体からガラスが脱落し、交通の安全を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、後部側面固定ガラスを対策品と交換する。

識別 : 右側リフトゲート・ヒンジの中央スタッド・ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。