
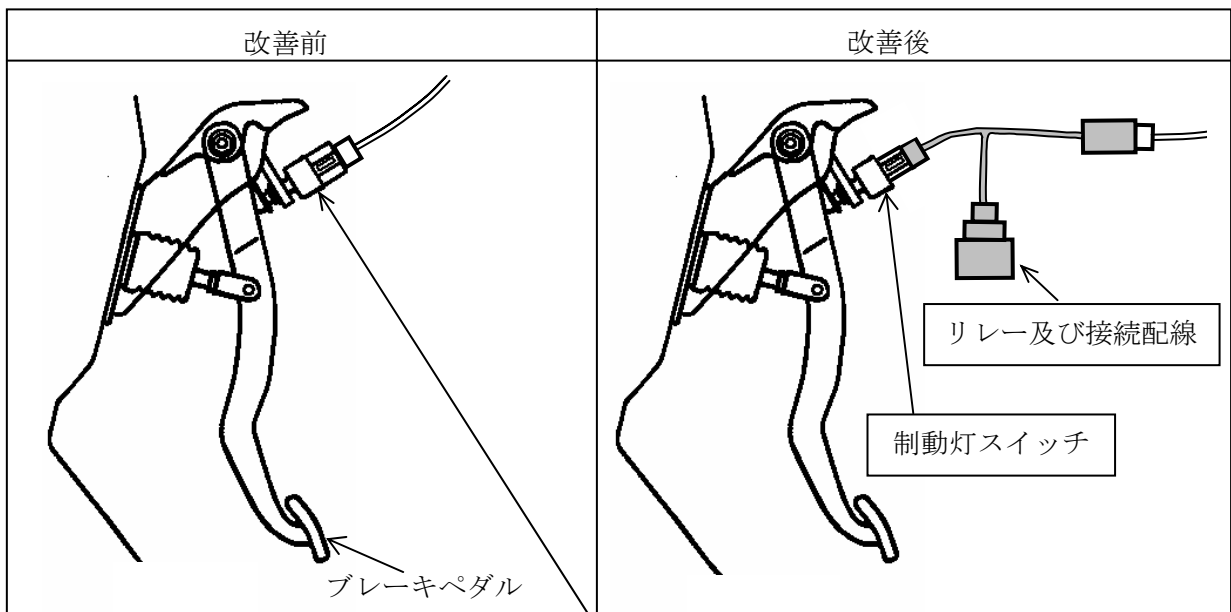



改善箇所説明図

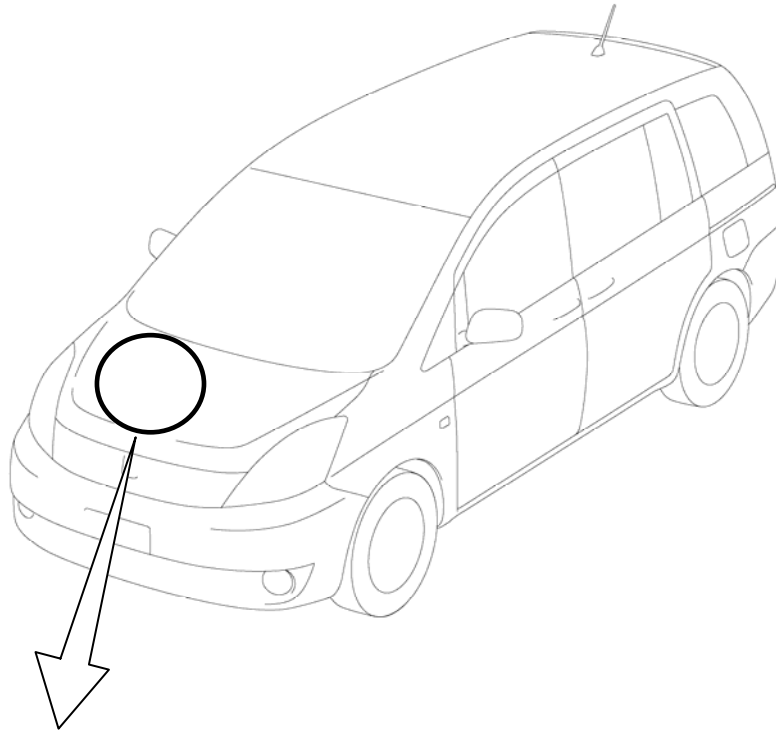

基準不適合発生箇所

注：  は交換または追加部品を示す。

制動灯スイッチ内部への異物侵入時の接点障害防止対策が不十分なため、絶縁性グリースが付着した作業用手袋で当該スイッチの外側に触れると、微量なグリース成分がスイッチ接点部まで徐々に拡散することがあり、スイッチ接点部の発熱により当該接点部に絶縁物が生成されて導通不良となるものがある。そのため、制動灯が点灯しなくなり、シフトレバーがパーキング位置から動かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該スイッチを対策品に交換するとともにリレーを追加する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム左側のボデーパネル上部（サスペンション取付部前側）に黄色ペイントを塗布する。