

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年7月5日

リコール届出番号	1904	リコール開始日	平成19年7月6日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	制動装置（VSAモジュレータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両挙動安定化制御システム（ビークル・スタビリティ・アシスト：VSA）において、製造工程が不適切なため、制御ユニット内のコンデンサが損傷しているものがある。そのため、電圧変動で発生する電気ノイズが除去されず、ブレーキペダルの踏み込み量を検知するセンサが誤作動を起こすものがあり、瞬間的にブレーキアシストが作動し、最悪の場合、走行中、制動灯が点灯しないで突然ブレーキが作動するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、VSAモジュレータ制御ユニットにコンデンサ付きの配線を追加する。			
不具合件数	16件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1904のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-RB1	オデッセイ	RB1-1000024～RB1-1006063 平成15年10月6日～平成16年1月8日	6,040	
	LA-RB2		RB2-1000021～RB2-1001016 平成15年10月6日～平成15年12月26日	996	
	ABA-RB1		RB1-1050001～RB1-1073580 平成16年1月7日～平成16年8月4日	17,218	
	ABA-RB2		RB2-1050001～RB2-1054451 平成16年1月7日～平成16年8月20日	3,587	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年10月6日～平成16年8月20日	(計27,841台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。