

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成19年 7月10日

改善対策届出番号	356	改善対策開始日	平成19年 7月11日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 津田 紘 [問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253]		
不具合の部位（部品名）	電気装置（オートステップコントローラ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オートステップ装着車において、オートステップコントローラのプログラムが不適切なため、エンジン停止時にオートステップが張出した状態でブレーキを1秒間に2回以上踏んだ場合、車両が走行したと誤判定することがある。そのため、当該コントローラのフェールセーフ機能が働き、最悪の場合、乗降中突然当該ステップが格納されるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、オートステップコントローラを対策品と交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	事故：0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スズキ	ABA-DA64W	エブリイ	DA64W-100099～DA64W-116672 平成17年8月6日～平成17年12月26日	5,319	
			DA64W-130009～DA64W-170088 平成17年12月26日～平成19年1月20日	12,095	
マツダ	ABA-DG64W	スクラム	DG64W-100004～DG64W-100858 平成17年9月1日～平成17年12月24日	426	
			DG64W-130002～DG64W-133431 平成17年12月29日～平成19年1月20日	1,199	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年8月6日～平成19年1月20日	(計19,039台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。