

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年 7月17日

リコール届出番号	1912	リコール開始日	平成19年 7月18日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（制動灯スイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯スイッチ内部への異物侵入時の接点障害防止対策が不十分なため、絶縁性グリースが付着した作業用手袋で当該スイッチの外側に触れると、微量なグリース成分がスイッチ接点部まで徐々に拡散することがあり、スイッチ接点部の発熱により当該接点部に絶縁物が生成されて導通不良となるものがある。そのため、制動灯が点灯しなくなり、シフトレバーがパーキング位置から動かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該スイッチを対策品に交換するとともにリレーを追加する。		
不具合件数	372件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報、国土交通省からの調査指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1912のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	CBA-ANM10G DBA-ANM10G	アイリス	ANM10-0001016～ANM10-0066019 平成16年 9月20日～平成18年 9月 1日	21,753	
	CBA-ANM10W DBA-ANM10W		ANM10-0001007～ANM10-0066020 平成16年 9月20日～平成18年 9月 4日	43,127	
	CBA-ANM15G DBA-ANM15G		ANM15-0001007～ANM15-0022687 平成16年 9月20日～平成18年 9月 4日	9,670	
	CBA-ANM15W DBA-ANM15W		ANM15-0001014～ANM15-0022689 平成16年 9月20日～平成18年 9月 1日	11,967	
	CBA-ZNM10G		ZNM10-0001013～ZNM10-0037295 平成16年 9月20日～平成18年 9月 4日	18,673	
	CBA-ZNM10W		ZNM10-0001004～ZNM10-0037296 平成16年 9月20日～平成18年 9月 1日	17,337	
	(計10型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年 9月20日～平成18年 9月 4日	(計 122,527台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。