


改善箇所説明図

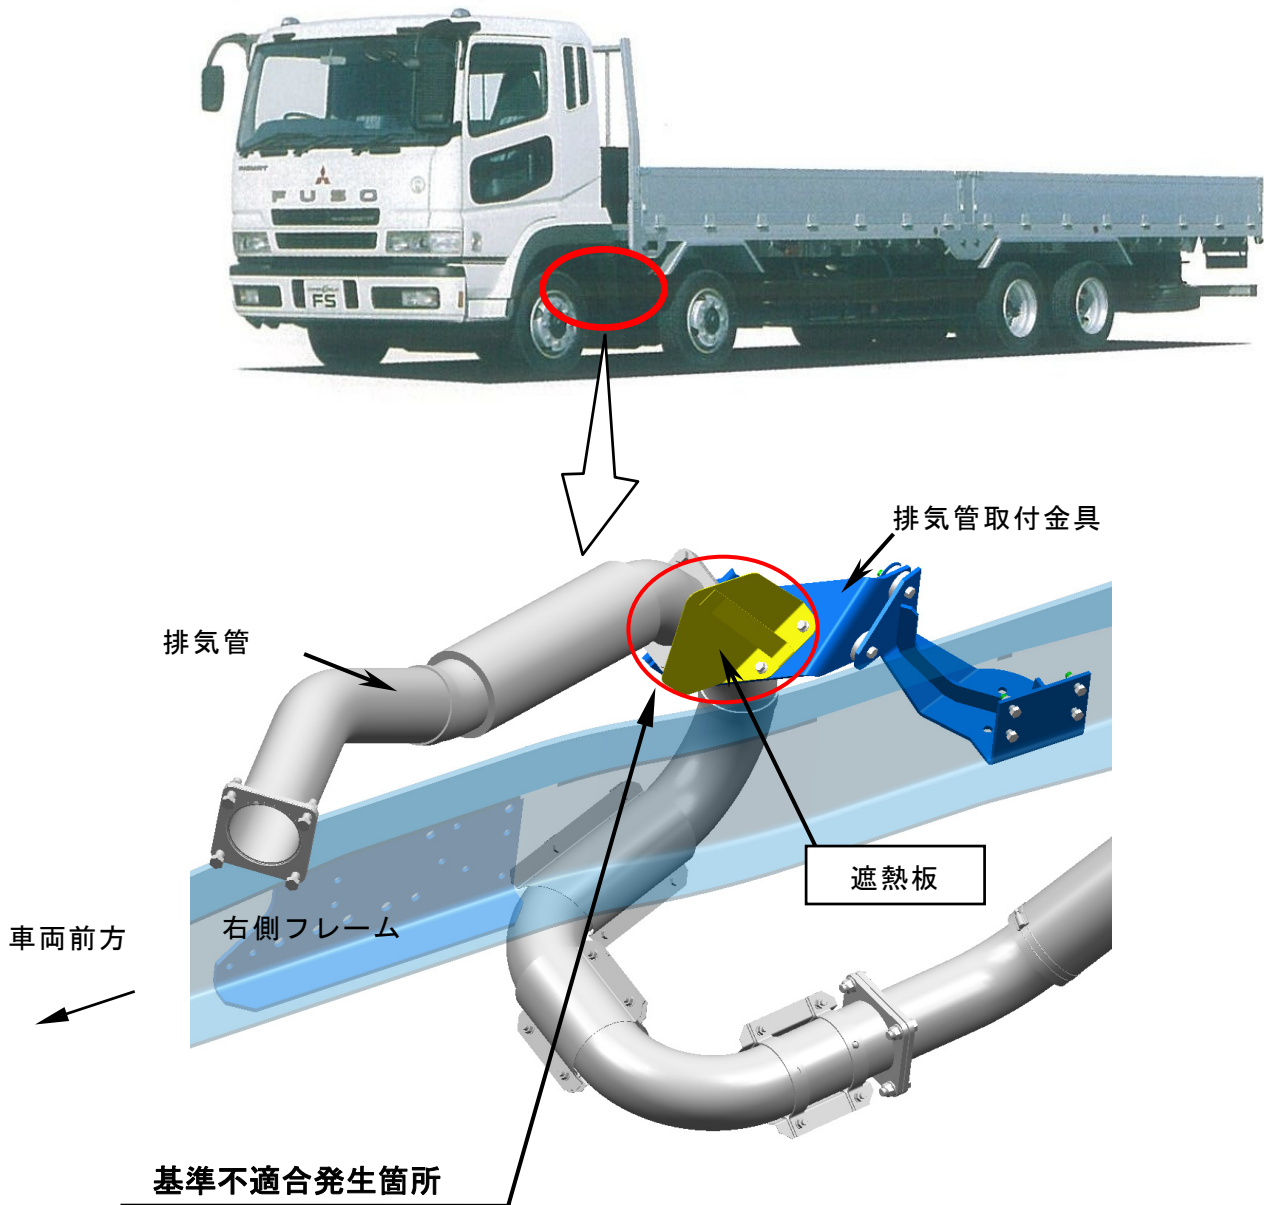

排気管に取り付けている遮熱板取付部の強度が不足しているものがある。そのため、原動機の低速回転時に排気管と遮熱板が共振し、取付部に亀裂が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行中に遮熱板が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該遮熱板を取り外す。

注：□ は、取り外し部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席側リヤドアピラーストライカ付近に「HD87」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける