


改善箇所説明図

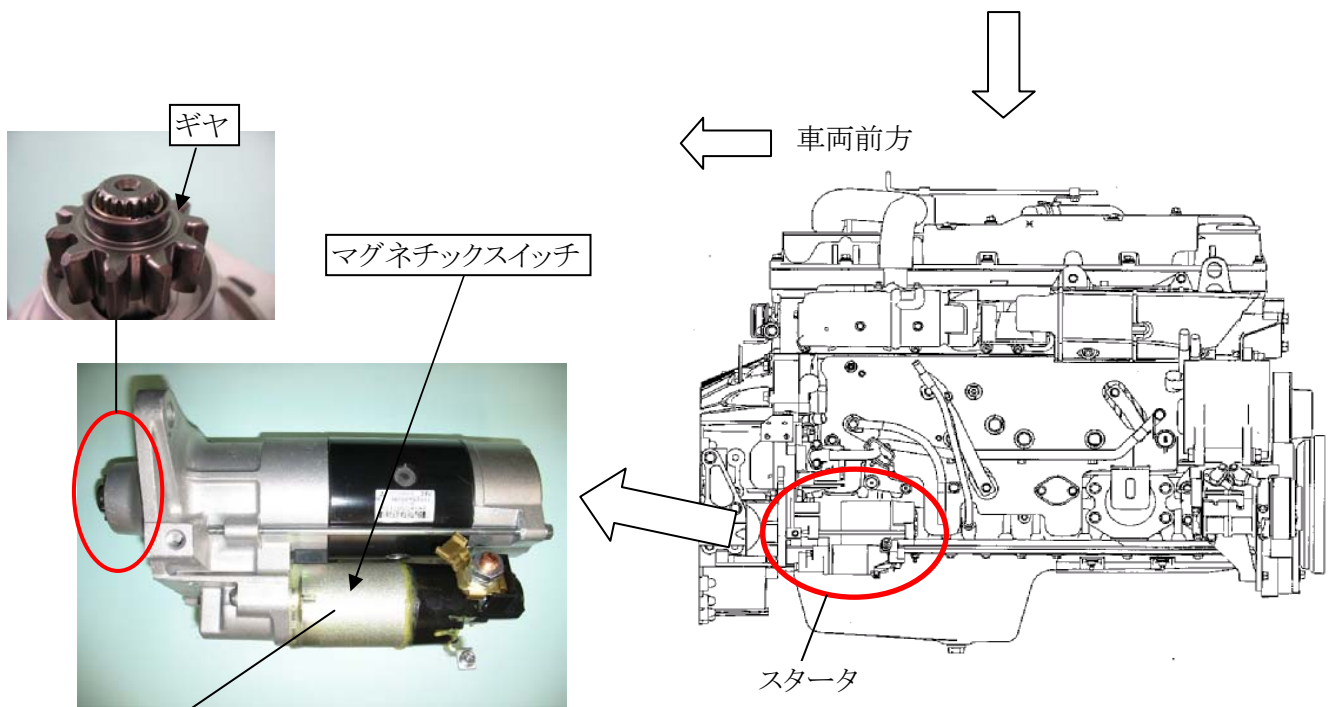

基準不適合発生箇所

始動装置を繰り返し操作した場合、マグネチックスイッチ（スタータモータのギヤをエンジンにかみ合わせる装置）内部に可燃性のガスが発生し、滞留することがある。そのため、当該ガスに火花が着火して焼損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容: 全車両、マグネチックスイッチ一式及びスタータモータのギヤを対策品と交換する。

識別: マグネチックスイッチに白色シールを貼付する。

注: は交換する部品を示す。