


改善箇所説明図

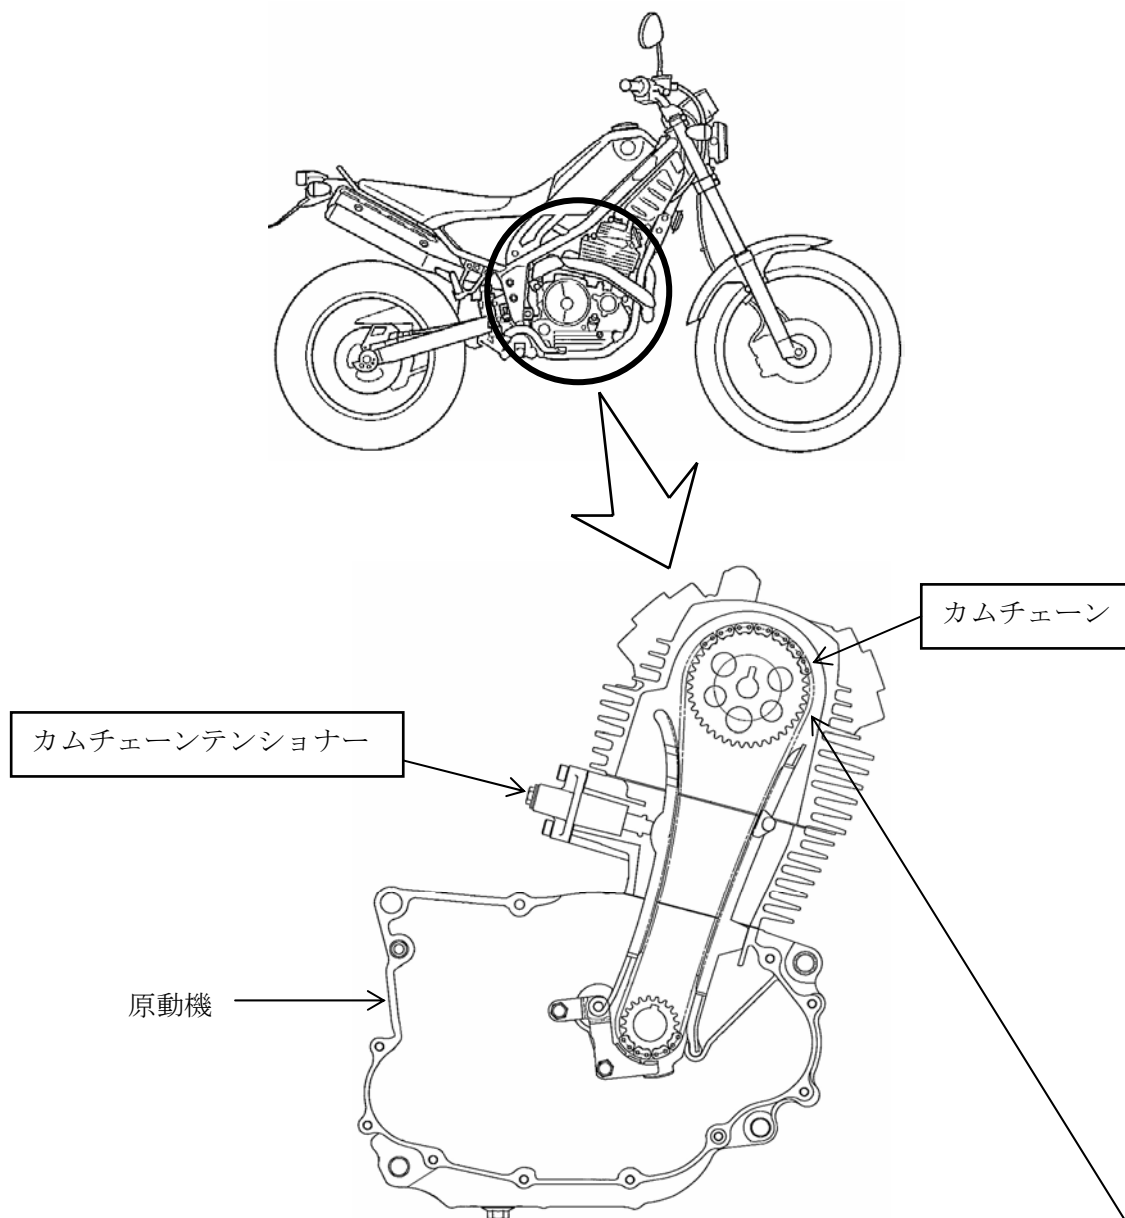

基準不適合発生箇所

原動機において、カムシャフト駆動用のカムチェーンの強度が不足しているため、早期にカムチェーンが伸びることがある。そのため、そのまま使用を続けると、カムチェーンテンショナー内部のスプリングがカムチェーンの振れに共振して折損し、最悪の場合、カムチェーンが外れ、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容： 全車両、カムチェーンを対策品と交換すると共にカムチェーンテンショナーを新品と交換する。

識別：車両左側サイドスタンドブラケット付近に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。