

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年9月13日

リコール届出番号	1937	リコール開始日	平成19年9月14日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ブレーキエア配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エア式制動装置装着車において、エアブレーキ用エア配管の取り回しが不適切なため、変速機用コントロールケーブルと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動等により当該エア配管が摩耗するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エア配管の留め具を対策品に交換し、変速機用コントロールケーブルとの隙間を確保する。また、当該エア配管に損傷がある場合は、新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 1937 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコールの対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-FM62FHZ	ふそう ファター	FM62FHZ-750001～FM62FHZ-750013 平成11年6月2日～平成13年7月9日	13	
	KL-FM62FJZ		FM62FJZ-750001～FM62FJZ-750032 平成11年7月21日～平成13年7月31日	32	
	KL-FM62FLZ		FM62FLZ-750001～FM62FLZ-750109 平成11年5月7日～平成13年7月27日	109	
	KL-FM62FMZ		FM62FMZ-750001～FM62FMZ-750101 平成11年5月11日～平成13年7月10日	100	
	KL-FM62FSZ		FM62FSZ-750004～FM62FSZ-750024 平成11年5月18日～平成13年7月31日	21	
	KL-FM62HFZ		FM62HFZ-750001～FM62HFZ-750027 平成11年7月31日～平成13年5月24日	27	
	KL-FM62HHZ		FM62HHZ-750001～FM62HHZ-750020 平成11年7月28日～平成13年3月12日	20	
	KL-FM62HJZ		FM62HJZ-750001～FM62HJZ-750010 平成11年7月20日～平成13年4月17日	10	
	KL-FM62HLZ		FM62HLZ-750001～FM62HLZ-750035 平成11年7月9日～平成13年6月26日	35	
	KL-FM62HMZ		FM62HMZ-750001～FM62HMZ-750025 平成11年5月12日～平成13年7月10日	25	
	KL-FM62HSZ		FM62HSZ-750003～FM62HSZ-750012 平成11年11月18日～平成13年6月11日	10	
(計11型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年5月7日～平成13年7月31日	(計402台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。