

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年9月20日

リコール届出番号	1938	リコール開始日	平成19年9月21日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（無段変速機）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リコール届出番号1564の改善措置の内容が不適切なため、無段変速機のオイルポンプベーン（羽根）摺動部が摩耗していても無段変速機が交換されなかったものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ベーンが早期に異常摩耗し、適切な油圧が確保できなくなり、最悪の場合、オイルポンプが破損して走行不能となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、オイルポンプのベーン摩耗量を点検し、点検基準を外れるものは対策品のオイルポンプを組み込んだ無段変速機と交換する。また、点検基準内のものについては、無段変速機のオイルポンプを対策品と交換する。			
不具合件数	67件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1938のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	UA-RB1	オデッセイ	RB1-3000066～RB1-3018568 平成15年10月8日～平成16年1月9日	15,658	
			RB1-7000001～RB1-7000026 平成15年12月5日～平成15年12月26日	26	
	DBA-RB1		RB1-3050001～RB1-3096474 平成16年1月7日～平成16年12月14日	46,198	
	RB1-3100001～RB1-3115657 平成17年1月7日～平成17年6月15日		15,616		
	RB1-7050001～RB1-7050204 平成16年1月14日～平成16年12月7日		204		
	RB1-7100001～RB1-7100080 平成17年1月12日～平成17年6月15日		80		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対 象車の台数	備 考
ホンダ	UA-RN5	ストリーム	RN5-1000027 ~ RN5-1002047 平成 15 年 11 月 25 日～平成 15 年 12 月 25 日	2,012	
	CBA-RN5		RN5-2000003 ~ RN5-2003723 平成 16 年 1 月 22 日～平成 17 年 6 月 22 日	3,688	
			RN5-8000001 ~ RN5-8000014 平成 16 年 2 月 19 日～平成 17 年 6 月 13 日	14	
	(計 4 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 10 月 8 日～平成 17 年 6 月 22 日	(計 83,496 台)	

(備考)

本届出は、平成 17 年 11 月 24 日付け「届出番号 1564」でリコール届出を行ったものですが、改善措置の内容が不十分だったため、対策品のオイルポンプが組み込まれた無段変速機と交換しなかったものについて、改善措置の内容を見直し、再度対策を行うものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。