


改善箇所説明図

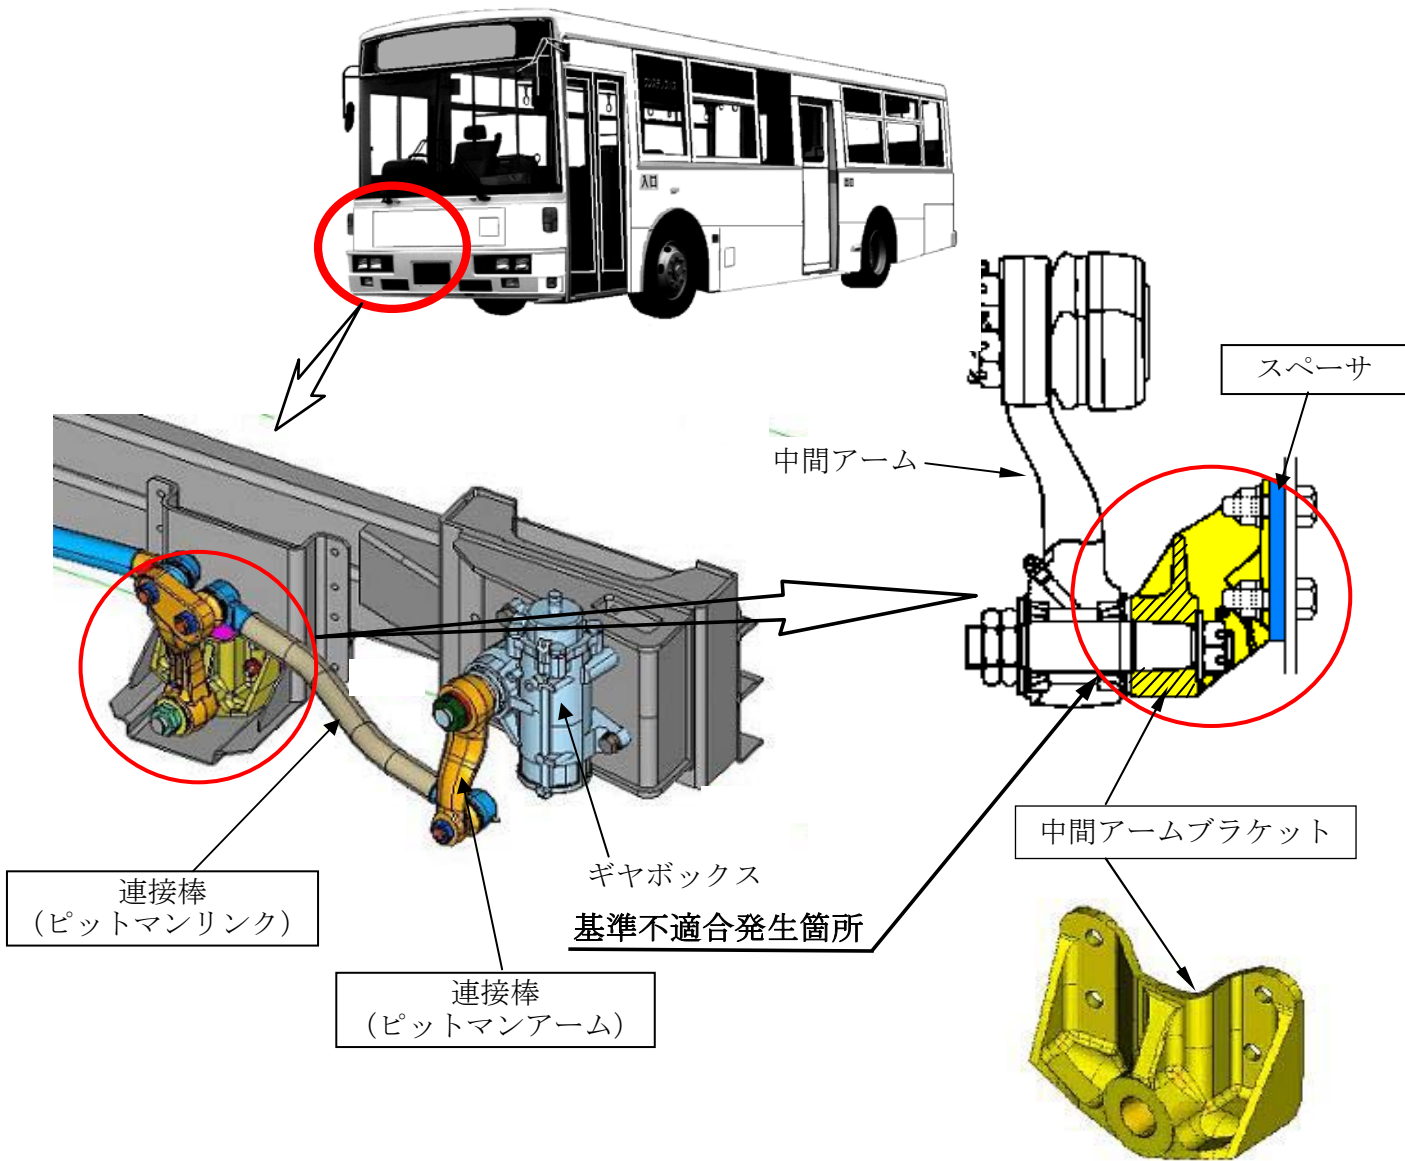

かじ取装置の中間アームブラケットの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該ブラケットに亀裂が発生し、最悪の場合、ブラケットが破損してハンドル操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容
 全車両、中間アームブラケットを対策品に交換すると共に、取付け座面にスペーサを追加する。更にワンステップ車は、接続棒一式（ピットマンアーム及びピットマンリンク）を対策品に交換する。

注: 内は交換部品を示す。

識別: 中間アームブラケット側面に黄色ペイントを塗布する。

備考: 本届出は、平成19年7月17日付け「届出番号1913」にて暫定措置のリコール届出を行なったものであるが、新たに恒久措置を届出するものである。