



改善箇所説明図

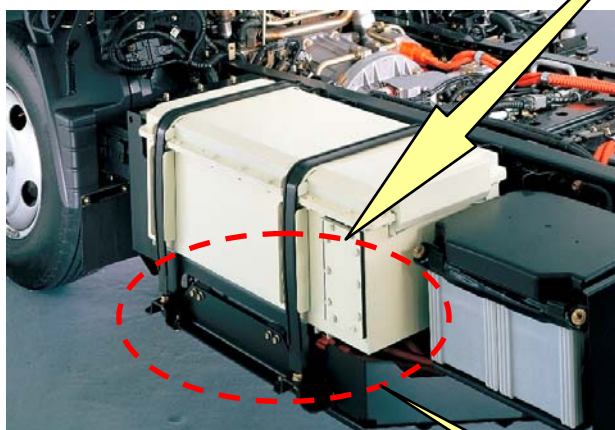

電動機制御 ECU

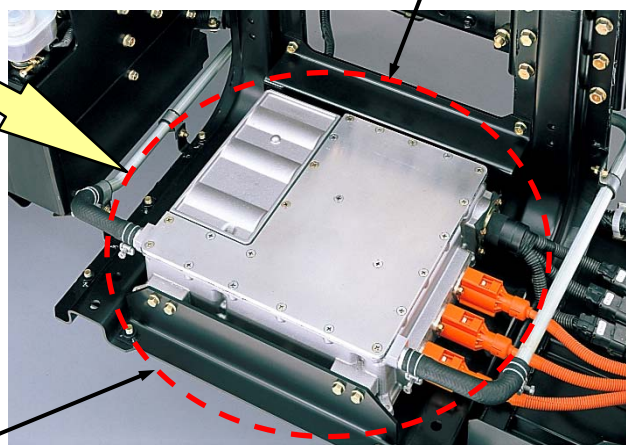

基準不適合発生箇所

ハイブリッド自動車の電動機（モータ）の制御プログラムが不適切ため、電動機の回転センサーが断線した場合に断線を検知せず、電動機の回転が不安定になるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、電動機が加速し続けるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、電動機の制御プログラムを変更する。

識別：作業完了車には、助手席ドアリヤピラーストライカ付近に「LT61」の文字が記載された白黄色のシールを貼り付ける。