
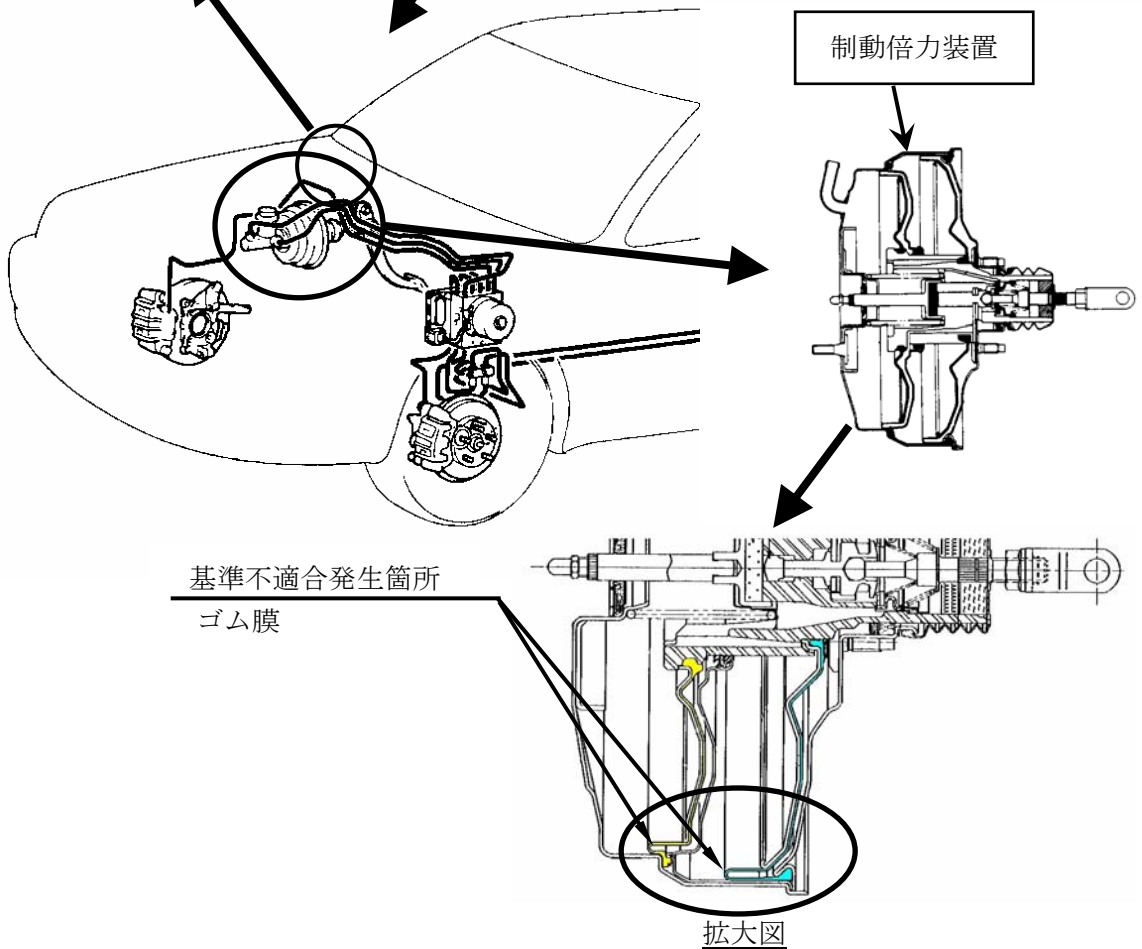


改善箇所説明図

インフォメーションラベル

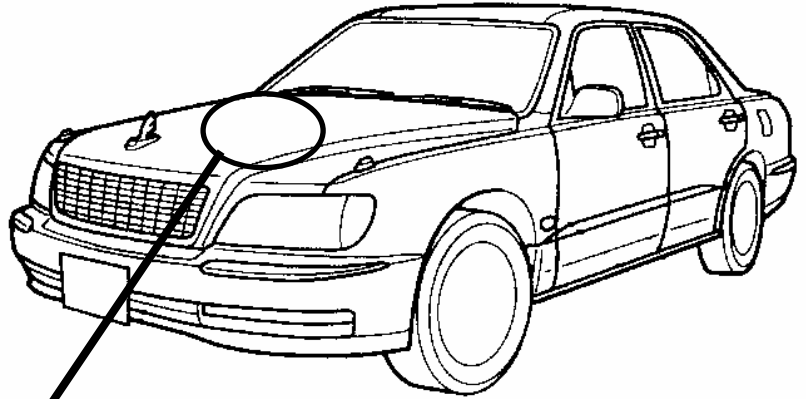

制動倍力装置において、高温が長く使用条件を想定していなかったため、当該使用条件下で継続的に使用された場合、制動倍力装置内のゴム膜が熱により劣化するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ゴム膜に亀裂が発生し、倍力作用が損なわれて制動停止距離が伸びるおそれがある。

改善の内容

全車両、制動倍力装置を新品と交換するとともに、メンテナンスノートの点検整備項目に交換部品・交換時期を追記する。また、定期交換のインフォメーションラベルを原動機室内の制動倍力装置付近のボデーパネルに貼付する。

注：図中の 内は交換または追加部品を示す。

識別：インフォメーションラベルの有無により容易に識別できるため、特別な識別はしない。