

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年 10月4日

リコール届出番号	外-1433	リコール開始日	平成19年 10月5日			
届出者の氏名又は名称	フォード・ジャパン・リミテッド 代表取締役 日本における代表者 ランディ・クリーガー	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2"> 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175 </td> <td rowspan="2">] </td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>		製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175]	
製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175]					
不具合の部位	定速走行装置解除スイッチ					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキのマスターシリンダーに取付けられている定速走行装置解除スイッチにおいて、当該解除スイッチ内部のシール構造が不適切なため、ブレーキ液が漏れて内部の電気端子にかかり、接点が腐食することがある。そのため、スイッチ内部の抵抗値が高くなり、スイッチが加熱されて溶解し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、定速走行装置解除スイッチ及び配線を対策品に交換する。					
不具合件数	国内： 0件	事故の有無	国内： 人身事故：0件			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1433のステッカーを貼付する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	E-1FMXSU34	エクスプローラー	1FMDU34E6XZA30490～1FMDU34E6XZB43789 平成10年 12月18日～平成11年 4月28日	697台	1999年-2001年モデル
	GF-1FMXSU34		1FMDU34E2XZA28106～1FMDU73E61ZA16931 平成10年 12月9日～平成12年 10月10日	1649台	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 10年 12月9日～平成 12年 10月10日	(計 2346台)	

(備考) 本届出は、平成18年10月26日付け、外-1346にて届出したものですが、リコール対象車の台数を追加し、新たに届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。