

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年10月4日

リコール届出番号	1943	リコール開始日	平成19年10月5日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクの成形行程が不適切なため、燃料ポンプ取付け部の形状が悪いものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプを固定するナットの締付力が低下し、燃料満タン時に燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクの製造ロットを確認し、該当するものは、燃料タンク一式を良品と交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1943のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CV5W	デリカ	CV5W-0008015 ~ CV5W-0009927 平成19年3月13日 ~ 平成19年3月26日	1,784台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年3月13日 ~ 平成19年3月26日	(計1,784台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。