

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年10月17日

リコール届出番号	1951	リコール開始日	平成19年10月18日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸 問い合わせ先：グローバルサービス部 お客様相談室 TEL 0070-800-874040		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（ユニバーサルジョイント）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングシャフトとギヤボックスを連結しているユニバーサルジョイントの締結ボルトに締め付けが不足しているものがある。そのため、据え切り操作を行うと連結部に緩みが生じ、そのままの状態で使用を続けると異音が発生し、最悪の場合、連結部が外れてかじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ユニバーサルジョイントを対策品に交換するとともに、締結ボルトを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1951のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-M401S	クー	M401S-0000054～M401S-0002218 平成18年4月28日～平成19年3月22日	2,165	
	DBA-M402S		M402S-0000060～M402S-0005605 平成18年4月28日～平成19年3月22日	5,546	
	DBA-M411S		M411S-0000056～M411S-0001174 平成18年4月28日～平成19年3月22日	1,119	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年4月28日～平成19年3月22日	(計8,830台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。