

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 19 年 10 月 17 日

リコール届出番号	外-1437	リコール開始日	平成 19 年 10 月 18 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 J. コルドバ	製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	原動機		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①原動機の組み立て工程において、取り付け工具の不適切な使用により、スパークプラグの先端が損傷しているものがある。そのため、スパークプラグによる点火が正しく行われず、エンジンが不調となるおよび排出ガス値が基準を満たさないおそれがある。 ②原動機のクランクケースのカバー外面の塗装が不適切なため、当該カバーを取り付けるボルト締め付部の塗膜の一部が割れて剥離するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが緩み、オイルが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、スパークプラグを新品と交換する。 ②全車両、ボルトを規定トルクにて再度締め付ける。また、油圧警告灯が点灯・点滅した車両は、クランクケースカバーのガスケットを新品と交換する。		
不具合件数	① 0 件 ② 0 件	事故の有無	① 0 件 ② 0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1437 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	F800S	BMW F800S	WB10216027ZP17798～WB10216J37ZP19150 平成 18 年 6 月 1 日～平成 18 年 8 月 1 日	52 台	②
			WB10216J37ZP19178 ～ WB10216J87ZP21055 平成 18 年 8 月 7 日 ～ 平成 19 年 2 月 12 日	215 台	①206 台 ②215 台
			WB10216J57ZP21269 ～WB102160X7ZP22103 平成 19 年 3 月 1 日 ～ 平成 19 年 4 月 23 日	90 台	②

	F800ST	BMW F800ST	WB10234J27ZR01386 ～WB10234JX7ZR01474 平成 18 年 8 月 1 日 ～ 平成 18 年 8 月 1 日	12 台	②
			WB10234J27ZR01730 ～ WB10234J27ZR05664 平成 18 年 8 月 7 日 ～ 平成 19 年 2 月 12 日	258 台	①220 台 ②258 台
			WB10234J87ZR05717～WB10234027ZR07132 平成 19 年 2 月 19 日～平成 19 年 4 月 23 日	136 台	②
(2 型式)	(2 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 18 年 6 月 1 日 ～ 平成 19 年 4 月 23 日	計 763 台	①426 台 ②763 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。