

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年10月18日

リコール届出番号	1955	リコール開始日	平成19年10月19日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(ガス容器、ベーパーライザー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	液化石油ガス(LPG)車の燃料装置において、 ①ガス容器内部の配管構造が不適切なため、エンジン停止後に温度上昇により燃料遮断弁前の燃料圧力が高くなったとき、エンジン再始動時に燃料が急激に流れ過流防止弁が作動し、エンジンが再始動できなくなるおそれがある。 ②不適正な燃料を使用するとベーパーライザー内の減圧弁に高い圧力がかかるため気密不良となり、エンジン始動時に燃料が急激に流れ過流防止弁が作動し、エンジンが始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ガス容器を対策品に交換するとともに、ベーパーライザーを確認し、改良品が装着されていない場合は改良品に交換する。 また、自動車用オートガスの使用の徹底と過流防止弁作動時の処置方法を記載したコーションプレートをガス容器カバーに貼付する。		
不具合件数	① 10件 ② 7件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1955のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KK-FE53CB 改	ふそう キャンター	FE53CB-560764～FE53CB-561429 平成14年1月24日～平成14年9月2日	268	
	KK-FE53CEV 改		FE53CEV-560716～FE53CEV-560977 平成14年1月28日～平成14年7月30日	15	
	KK-FE73CB 改		FE73CB-500130～FE73CB-520290 平成14年11月18日～平成19年3月30日	1,030	
	KK-FE73CEV 改		FE73CEV-500145～FE73CEV-520062 平成14年11月18日～平成18年11月17日	51	
	KK-FE82CEV 改		FE82CEV-500003～FE82CEV-520004 平成14年11月28日～平成18年9月19日	25	
	KK-FE83CEV 改		FE83CEV-500109～FE83CEV-520068 平成14年11月26日～平成18年9月28日	25	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年1月24日～平成19年3月30日	(計1,414台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。