

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 19 年 10 月 25 日

リコール届出番号	1957	リコール開始日	平成 19 年 10 月 26 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (制動倍力装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動倍力装置において、高温が続く使用条件を想定していなかったため、当該使用条件下で継続的に使用された場合、制動倍力装置内のゴム膜が熱により劣化するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ゴム膜に亀裂が発生し、倍力作用が損なわれて制動停止距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制動倍力装置を新品と交換するとともに、メンテナンスノートの点検整備項目に交換部品・交換時期を追記する。また、定期交換のインフォメーションラベルを原動機室内の制動倍力装置付近のボデーパネルに貼付する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 1957 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	GH-S33A	プラウディア	S33A-0000102～S33A-0000393 平成 12 年 1 月 24 日～平成 12 年 10 月 10 日	287 台	
	TA-S33A		S33A-0100101～S33A-5100157 平成 12 年 10 月 18 日～平成 13 年 5 月 29 日	90 台	
	GH-S43A	ディグニティ	S43A-0000101～S43A-0000148 平成 11 年 12 月 16 日～平成 12 年 9 月 27 日	43 台	
	TA-S43A		S43A-0100101～S43A-5100106 平成 12 年 10 月 18 日～平成 13 年 5 月 15 日	11 台	
	(計 4 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 11 年 12 月 16 日～平成 13 年 5 月 29 日	(計 431 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。