


# 改善箇所説明図

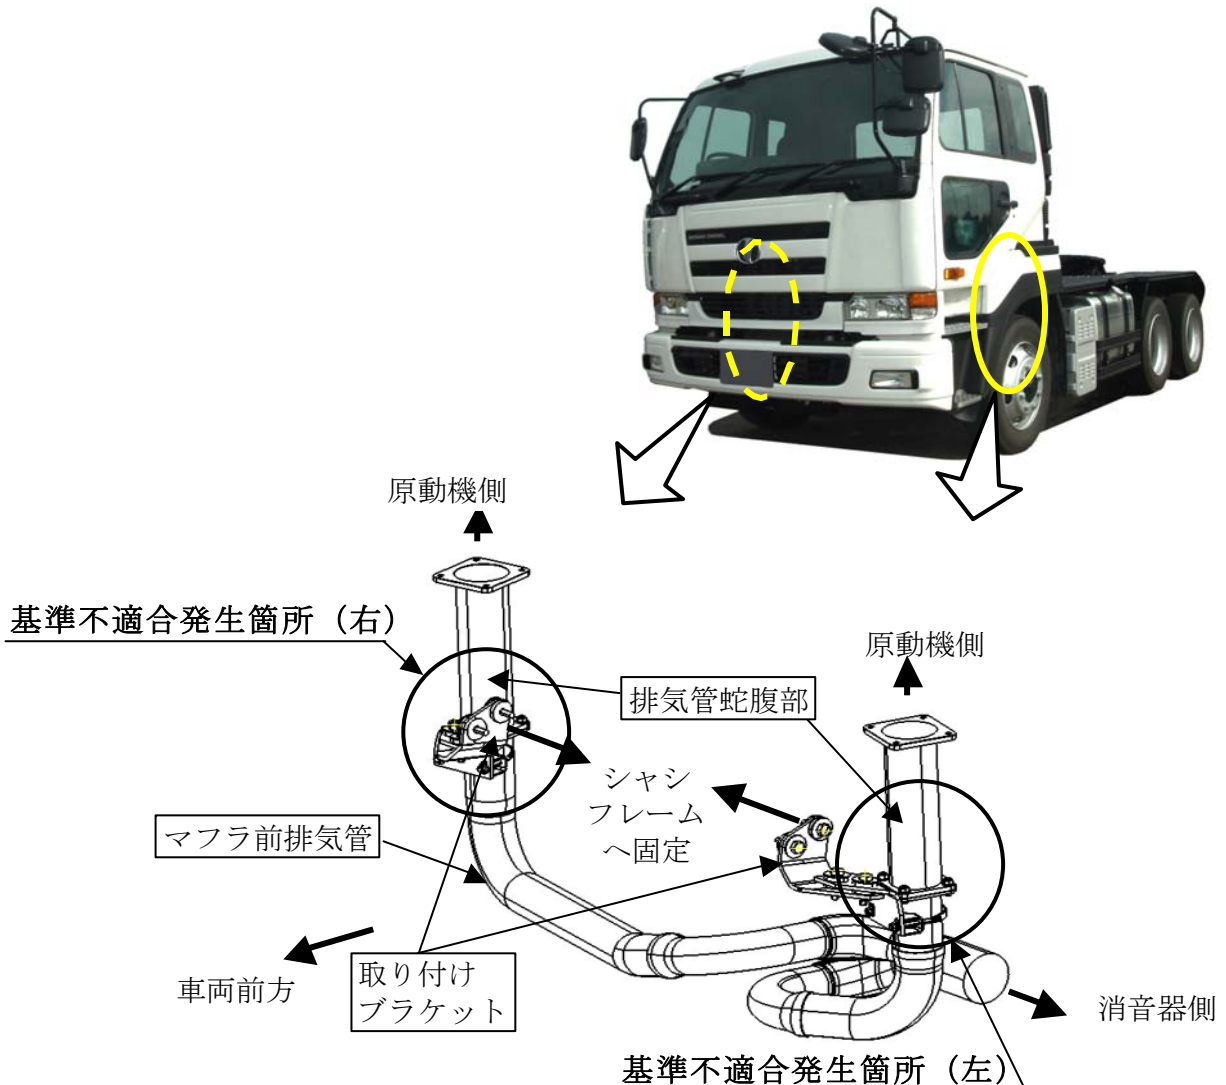

排気管蛇腹部の長さが不適切なため、原動機の振動により当該蛇腹部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、排出ガスが漏れ、騒音が増大するおそれがある。

**改善の内容**  
全車両、排気管蛇腹部の長さを点検し、長さが不適切な車両は、排気管の蛇腹部以降を対策品に交換するとともに、排気管蛇腹部を新品に交換する。また、全車両、排気管取り付けブラケットを対策品に交換する。

注:  内は交換部品を示す。  
識別: 左右の排気管取り付けブラケットに、緑色ペイントを塗布する。

(備考) 本届出は、平成17年7月12日に届け出たリコール「届出番号1471」の対策が不十分であったため、対策内容及び対象範囲を見直し、再度対策を実施するものである。