


改善箇所説明図

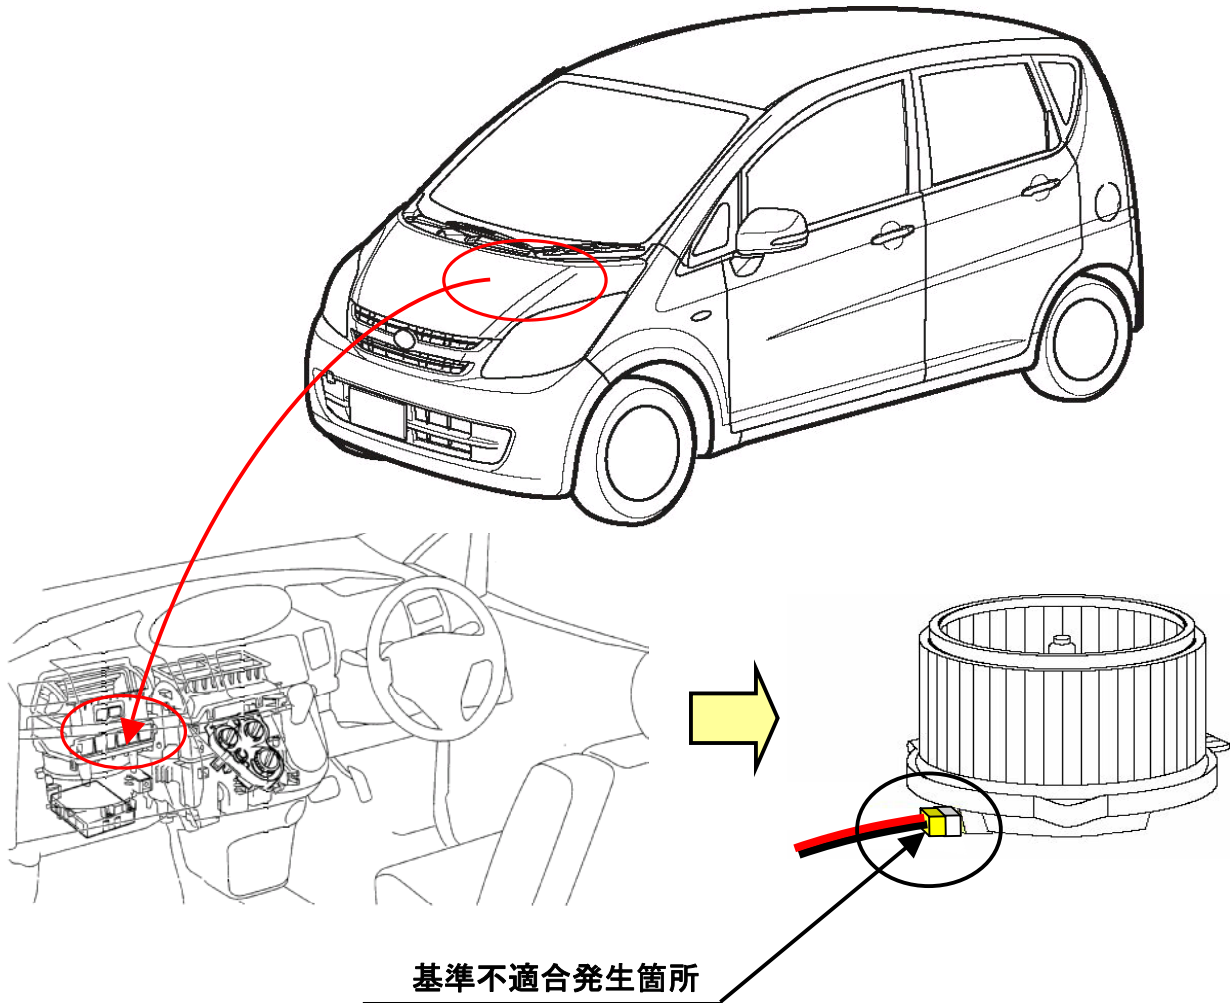

<改善前>		<改善後>	

短絡防止用カバー

（ブローモーター（送風機）の電源供給端子の配置が不適切なため、導電異物が端子部に堆積するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、堆積した異物により短絡して端子が溶断し、デフロスタが作動しなくなるおそれがある。）

改善の内容

端子部に短絡防止用カバーを追加する。

注： 図中の 内は追加部品を示す。

識別： 作業完了後は、エンジンルーム右側ボデーパネル上部(サスペンション取付部)に黄色ペイントを塗布する。