

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 19 年 11 月 6 日

リコール届出番号	外-1442	リコール開始日	平成 19 年 11 月 7 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 J. コルドバ	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	①燃料装置、②走行装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①燃料ホースに強度が不足しているものがあるため、当該ホースが燃料圧力により変形し、最悪の場合、ホース端部より燃料が漏れるおそれがある。 ②後輪のホイールベアリングを固定するサークリップ（止め輪）に形状が不適切なものがあるため、スペーサーブッシュ（緩衝材）と接触し、削り取られた金属片がベアリング内に混入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ベアリングが損傷し、車輪の回転が円滑でなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、燃料ホースを良品と交換するとともに、ホース端部を固定するクランプ（止め具）を新品と交換する。 ②全車両、後輪のサークリップ（止め輪）の形状を確認し、不適切なサークリップが取り付けられている場合、左右のサークリップを良品と交換するとともに、スペーサーブッシュ（緩衝材）、ホイールベアリングおよびシャフトシールリング（車軸用シール）を新品と交換する。		
不具合件数	①2件 ②0件	事故の有無	①0件 ②0件
発見の動機	①販売店からの情報による。②ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1442 を貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	G650X CO	BMW G650X Country	WB10164097XA60175 ～ WB10164097XA61911 平成 18 年 12 月 1 日 ～ 平成 19 年 3 月 26 日	140 台	① 140 台 ② 20 台
	G650X CH	BMW G650X Challenge	WB10165037XA80260 ～ WB10165037XA81537 平成 18 年 10 月 16 日 ～ 平成 19 年 3 月 1 日	52 台	① 52 台 ② 12 台

	G650X MO	BMW G650X Moto	WB10167097XB00363 ~WB10167017XB01586 平成 18 年 12 月 18 日 ~ 平成 19 年 2 月 19 日	74 台	① 74 台
	(3 型式)	(3 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 18 年 10 月 16 日 ~ 平成 19 年 3 月 26 日	計 266 台	① 266 台 ② 32 台

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。