

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線42353 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月26日

リコール届出番号	2000	リコール開始日	平成19年11月27日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸 問い合わせ先：グローバルサービス部 お客様相談室 0070-800-874040		
不具合の部位(部品名)	空気調整装置(ブローモーター電源供給端子)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブローモーター(送風機)の電源供給端子の配置が不適切なため、導電異物が端子部に堆積するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、堆積した異物により短絡して端子が溶断し、デフロスタが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、端子部に短絡防止用カバーを追加する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2000のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ダイハツ	DBA-L235S	エッセ	L235S-0000065～L235S-0077629 平成17年11月28日～平成19年9月19日	77,558 台		
	CBA-L245S		L245S-0000060～L245S-0010940 平成17年11月28日～平成19年9月14日	10,878 台		
	CBA-L405S	ソニカ	L405S-0000072～L405S-0019456 平成18年5月22日～平成19年9月14日	19,379 台		
	CBA-L415S		L415S-0000062～L415S-0003172 平成18年5月22日～平成19年9月14日	3,111 台		
	DBA-L175S CBA-L175S	ムーヴ	L175S-0000073～L175S-0088627 平成18年10月2日～平成19年9月10日	88,551 台		
			L175S-1000027～L175S-1066115 平成18年10月2日～平成19年9月11日	66,086 台		
	DBA-L185S CBA-L185S		L185S-0000066～L185S-0030647 平成18年10月2日～平成19年9月12日	30,579 台		
	DBA-L275S CBA-L275S	ミラ	L275S-0000072～L275S-0049832 平成18年12月1日～平成19年9月14日	49,757 台		
			L275S-1000012～L275S-1002641 平成19年1月16日～平成19年8月2日	2,630 台		
	DBA-L285S CBA-L285S		L285S-0000060～L285S-0009469 平成18年12月1日～平成19年9月14日	9,409 台		
	(計12型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年11月28日～平成19年9月19日	(計 357,938 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。