


改善箇所説明図

③走行装置(車軸)

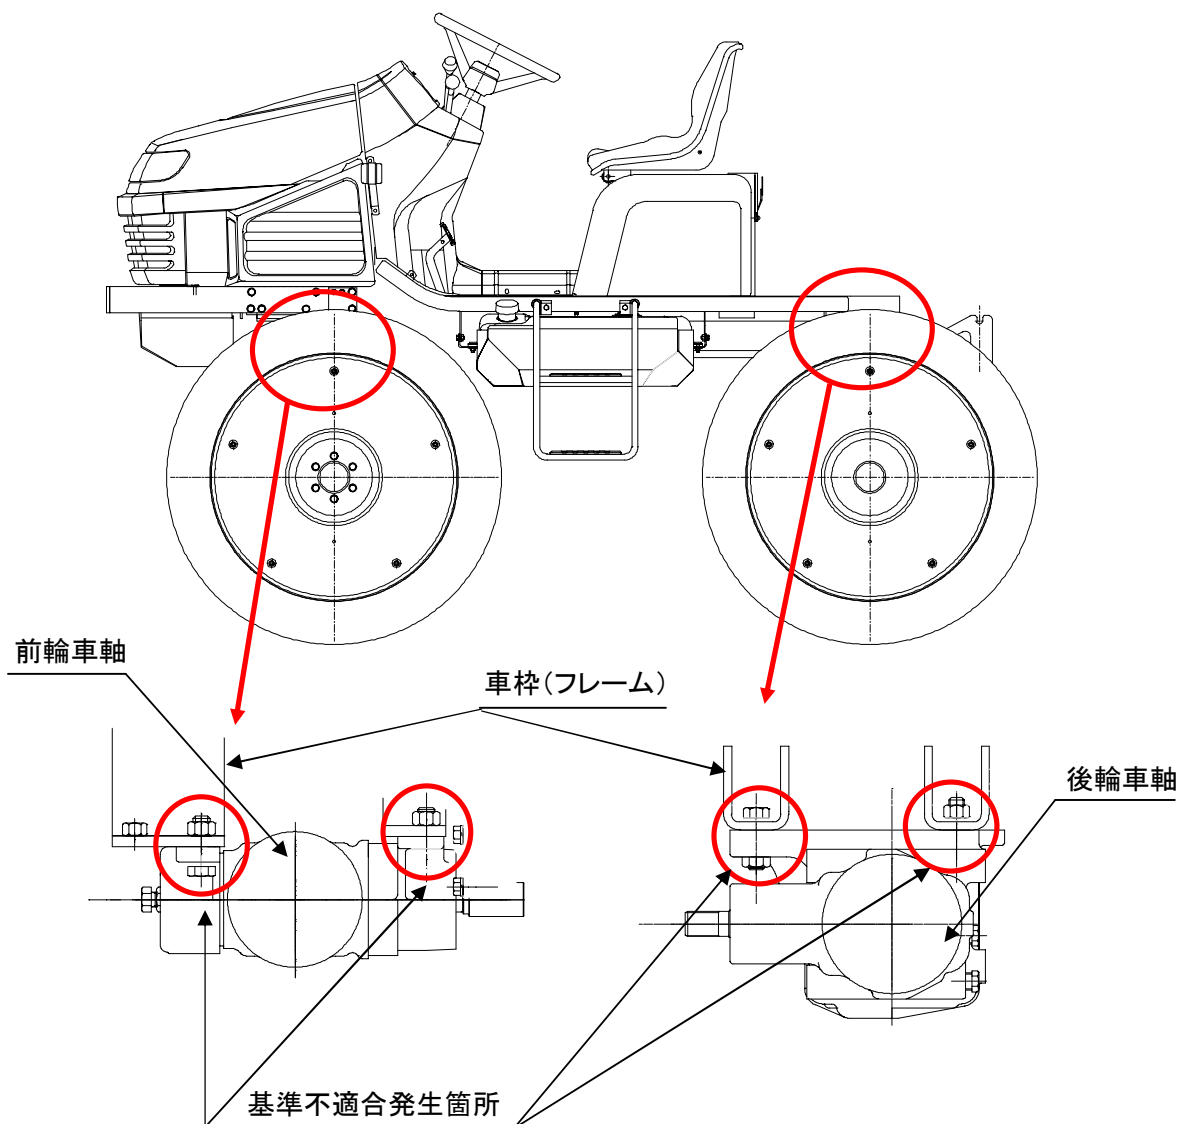

不具合発生箇所

走行装置の前後輪車軸において、車枠に取り付けるボルトの締付トルク管理又はネジ緩み防止剤の塗布が不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが緩み、最悪の場合、車軸が脱落して走行できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、取付ボルトの締付トルクを点検し、規定トルクにないものは、ボルトを新品と交換、ネジ緩み防止剤を塗布し、正規締付トルクで締付する。

識別

前輪車軸は運転席より見て前左のボルト先端に赤ペイントを塗布する。
同様に後輪車軸は後左のボルトに赤ペイントを塗布する。