


改善箇所説明図

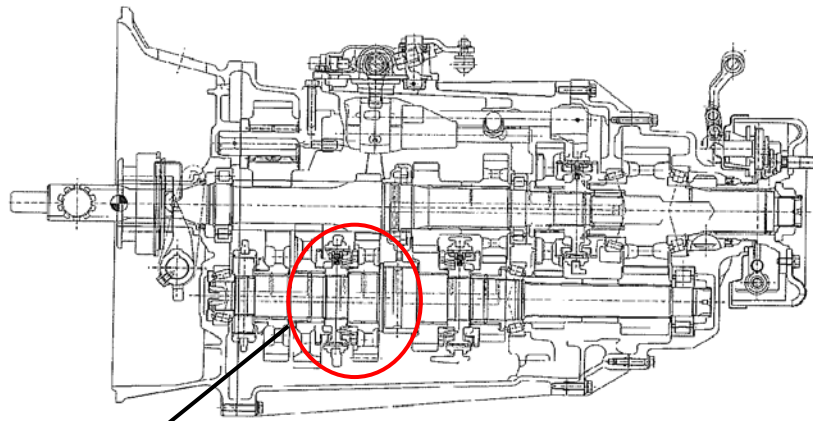

基準不適合発生箇所

作業用動力取出装置（PTO）付車の変速機において、カウンタシャフトとPTO用ギヤとの間の軸受強度が不足しているため、PTO使用時に当該軸受が破損することがある。そのため、そのまま使用を続けると、車軸駆動用軸に駆動力が伝わり、最悪の場合、PTO使用時に車両が動き出すおそれがある。

改善の内容:全車両、暫定措置として、PTOを使用しないよう使用者に要請する。
なお、恒久対策が決定次第、変速機を対策品と交換する。