


# 改善箇所説明図

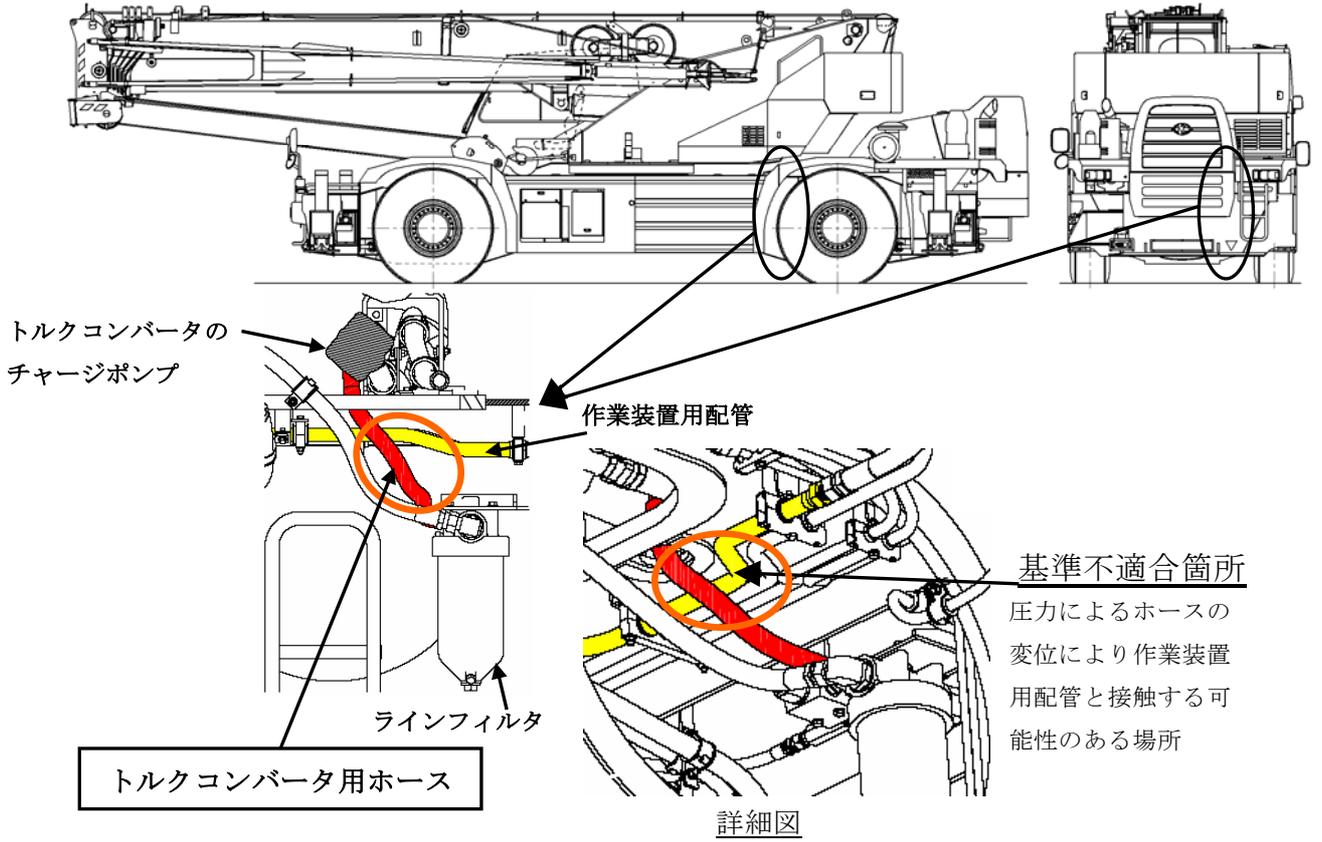


トルクコンバータ用ホースが固定されていないため、作業装置用配管と接触する場合があります。  
そのため、そのまま使用を続けると、当該ホース接触部が摩耗し穴があき、トルクコンバータオイルが漏れ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、当該ホースに固定金具を追加し、配管とのクリアランスを確保する。なお、当該ホースを確認し摩耗が確認された場合はホースを交換する。

### クリアランス確保

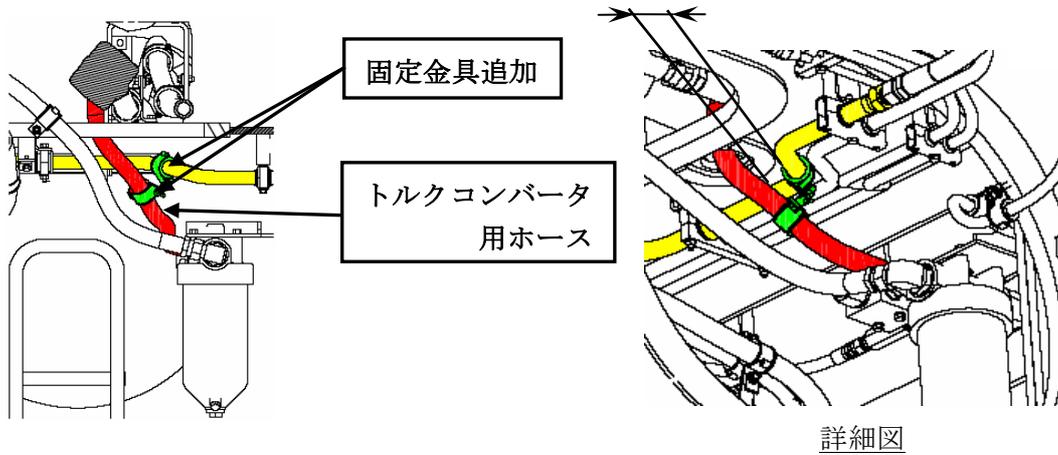

注：□ は、追加・交換部品を示します。