


改善箇所説明図

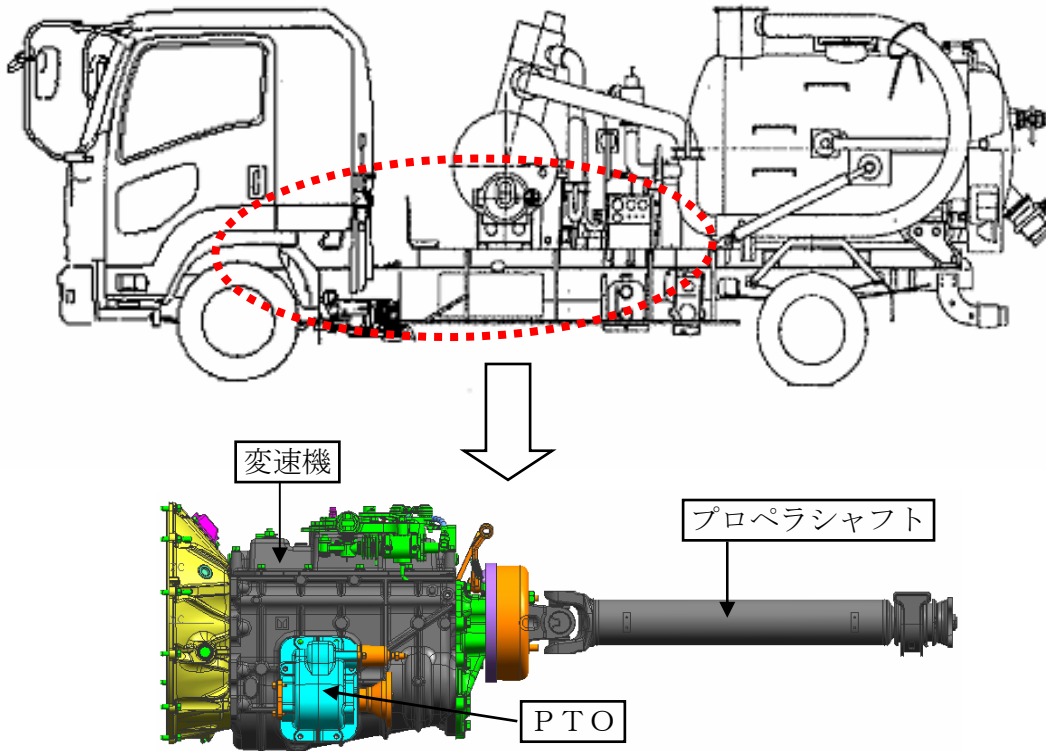

<改善前>	<改善後>

基準不適合発生箇所

作業用動力取出装置（PTO）付車の変速機において、カウンタシャフトとPTO用ギヤとの間の軸受強度が不足しているため、PTO使用時に当該軸受が破損することがある。そのため、そのまま使用を続けると、車軸駆動用軸に駆動力が伝わり、最悪の場合、PTO使用時に車両が動き出すおそれがある。

改善の内容: 全車両、変速機、プロペラシャフト及びPTOを対策品と交換する。
ただし、対策品と交換できない車両については、他の車両と交換する。

識別：変速機下面のPTO取付部付近に白色ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。