

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年12月18日

リコール届出番号	2029	リコール開始日	平成19年12月19日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先：エコテクノロジーカンパニー 代表取締役社長 森 郁夫 営業部サービス部品用品課 TEL 028-684-7826		
不具合の部位(部品名)	方向指示器(作動状態表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	全車両、後面に増設した方向指示器の種類に応じて以下の措置を行う。 ①増設した電球式方向指示器の配線を変更するとともに、フラッシュリレーユニットを適切なしきい値のものに交換する。 ②増設したLED式方向指示器の作動状態を検出する検出器と表示灯を運転室内に追加する		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 2029 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BJG-XKU304X	日野デュトロ	XKU304-1000695～XKU304-1000697 平成19年7月11日	3	①
いすゞ	AFG-NKR82AN	エルフ	NKR82-7000524 平成18年2月9日	1	①
ニッサン ディーゼル	PB-BKR81AN	コンドル	BKR81-7000600 平成18年1月13日	1	①
三菱	PA-FE73DB	ふそう キャンター	FE73DB-523828 平成19年8月10日	1	②
	PA-FE83DEY		FE83DEY-521454 平成18年11月15日	1	①
	PA-FK71F	ふそう ファイター	FK71F-700459 平成17年12月21日	1	①
(計6型式)		(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年12月21日～平成19年8月10日	(計8台)	

(備考)本件は、平成19年11月20日付け届出番号「1968」にて届出を行ったものですが、対象車について選定漏れがあったため、リコール対象車の台数を追加し新たに届出するものである。