

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年12月26日

リコール届出番号	2039	リコール開始日	平成19年12月26日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（作業用動力取出装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	作業用動力取出装置（P T O）付車の変速機において、カウンタシャフトとP T O用ギヤとの間の軸受強度が不足しているため、P T O使用時に当該軸受が破損することがある。そのため、そのまま使用を続けると、車軸駆動用軸に駆動力が伝わり、最悪の場合、P T O使用時に車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、変速機、プロペラシャフト及びP T Oを対策品と交換する。ただし、対策品と交換できない車両については、他の車両と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	1件（物損）
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接訪問にて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2039のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-FRR34S2	フォワード	FRR34-7000115～FRR34-7001098 平成19年5月22日～平成19年10月5日	6	
	PKG-FRR90S2		FRR90-7000747～FRR90-7003940 平成19年7月6日～平成19年11月8日	7	
	PKG-FSR34S2		FSR34-7000014～FSR34-7000159 平成19年5月8日～平成19年8月4日	6	
	PKG-FSR90S2		FSR90-7000136～FSR90-7000174 平成19年10月17日～平成19年11月16日	2	
	PDG-FTR34S2		FTR34-7000144～FTR34-7000672 平成19年7月18日～平成19年11月16日	17	
	PDG-FVR34U2		FVR34-7000015 平成19年7月19日	1	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成19年5月8日～平成19年11月16日	(合計39台)	

備考；本届出は、平成19年12月3日付け「届出番号2023」にて暫定にて暫定措置の届出を行ったものであるが、新たに恒久措置を届出するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。