


改善箇所説明図

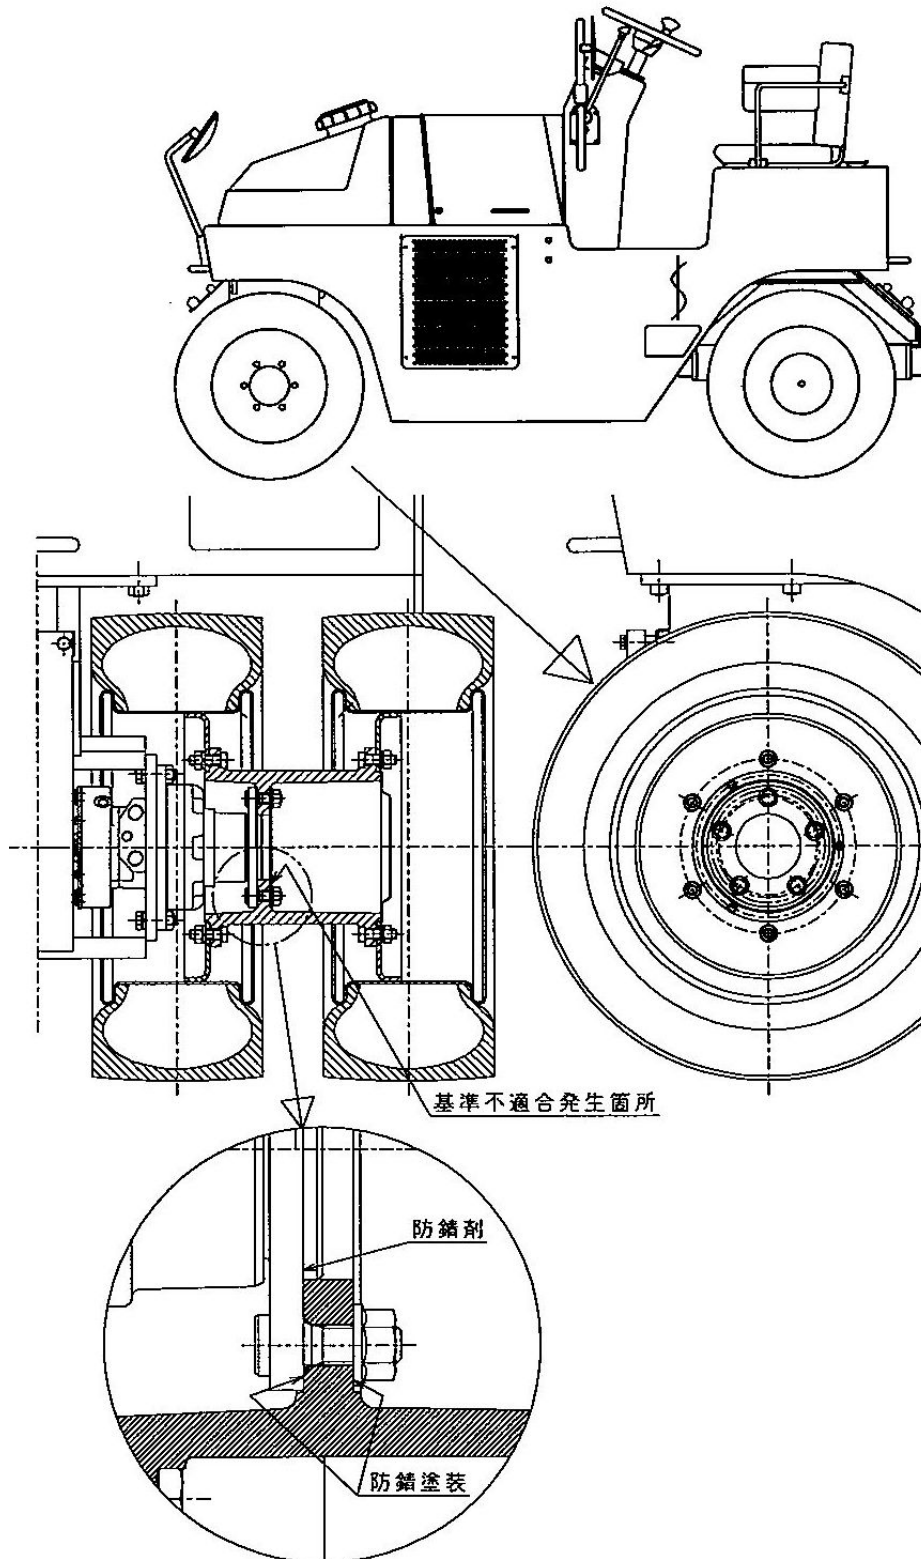

前輪ハブと油圧走行モーターの締結部に塗装が施されているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、塗膜の変形又は剥落によって締結ボルトが緩み、最悪の場合、車輪が脱落し走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、塗膜の有無確認を行い、塗膜の有った場合にはその除去を行う。また、既に塗膜によりボルトに緩みが発生し、ハブ及び締結ボルトに損傷がある場合には当該部品を新品に交換する。

識別：ハブの外周面に帯状の白色塗装を施す