

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42-353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年 1月 22日

リコール届出番号	2047	リコール開始日	平成20年 1月 22日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫 (製作者名: 株式会社 小松製作所 問い合わせ先: 品質保証部 03-5561-2686)		
不適合の部位(部品名)	動力伝達装置(油圧ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧変速機の油圧ホースにおいて、不適切に曲げられて組み付けられたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該油圧ホースの口金付近に亀裂が発生し、作動油が漏れ、最悪の場合、走行が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該油圧ホースを対策品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者には、直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者には、使用者を把握しているので周知のための措置は特にとらない。 ・対策完了車には、ステッカ(No.2047)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	SB-W108	WA100-5	W108-74284~W108-74675 平成19年4月9日~平成19年9月26日	158台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年4月9日~平成19年9月26日	(計158台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。