

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年1月23日

リコール届出番号	外-1455	リコール開始日	平成20年1月24日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 梅野 勉	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーフォン)0070-800-551133 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (制動灯スイッチ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯スイッチ内部の接点が不適切なため、制動装置作動時に接点が焼き付き、焼損または熱変形する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、制動灯が点灯したままの状態、または、制動灯が点灯しなくなる状態となり、シフトレバーが操作できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制動灯スイッチを対策品と交換する。		
不 具 合 件 数	20件	事故の有無	0件
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1455ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	VWルポ1.4	WVWZZZ6XZ2B006761 ~ WVWZZZ6XZ3B000011 平成13年9月20日～平成14年3月18日	2	
			WVWZZZ6XZ2W000044 ~ WVWZZZ6XZ2W000814 平成13年5月13日～平成13年5月23日	12	
		VWルポGTI	WVWZZZ6EZ3W000045 ~ WVWZZZ6EZ3W001441 平成14年7月19日～平成14年9月25日	2	
	GF-6XAUA	VWルポ1.4	WVWZZZ6XZ2B000353 ~ WVWZZZ6XZ2B063900 平成13年11月7日～平成14年6月7日	4,610	
			WVWZZZ6XZ2W000026 ~ WVWZZZ6XZ2W001431 平成13年4月6日～平成13年11月21日	1,239	
	GH-6XBBY	VWルポ1.4	WVWZZZ6XZ3B000040 ~ WVWZZZ6XZ6B000444 平成14年6月3日～平成17年8月28日	7,602	

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-6EAVY	VWルポGTI	WVWZZZ6EZ3W002053 ~ WVWZZZ6EZ4W000704 平成15年1月6日～平成16年8月19日	578	
			WVWZZZ6EZ4B000347 ~ WVWZZZ6EZ6B000217 平成16年2月24日～平成17年8月29日	1,420	
	計3型式	計2車種	輸入期間の範囲 平成13年4月6日～平成17年8月29日	15,465	

(備考) 本件は、同不具合に対して平成19年11月15日付け「届出番号 外-1440」にて届出を行っているが、追加車種に対して新たに届出を行うものである。

(注意事項) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。