

改善箇所説明図




コネクタ

電源制御リレー



ABS コントロールユニット

コントロールユニット保護カバー

 : 対策部品を示す。

不具合発生箇所

ABS コントロールユニットにおいて、融雪剤の影響により腐食が進行し、当該ユニット内部に水が浸入する可能性がある。そのため、そのまま使用を続けると、電気回路が短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

<改善方法>

全車両、下記の措置を行う。

- ①当該コントロールユニットを点検し、腐食が認められる場合は、当該コントロールユニットを新品に交換する。
- ②当該コントロールユニットのコネクタにグリースを封入する。
- ③当該コントロールユニットに保護カバーを取り付ける。
- ④当該コントロールユニットの電源制御リレーを取り付ける。

<識別>

対策済車両には ABS コントロールユニット保護カバーが装着されている。