


改善箇所説明図(不具合事象①)

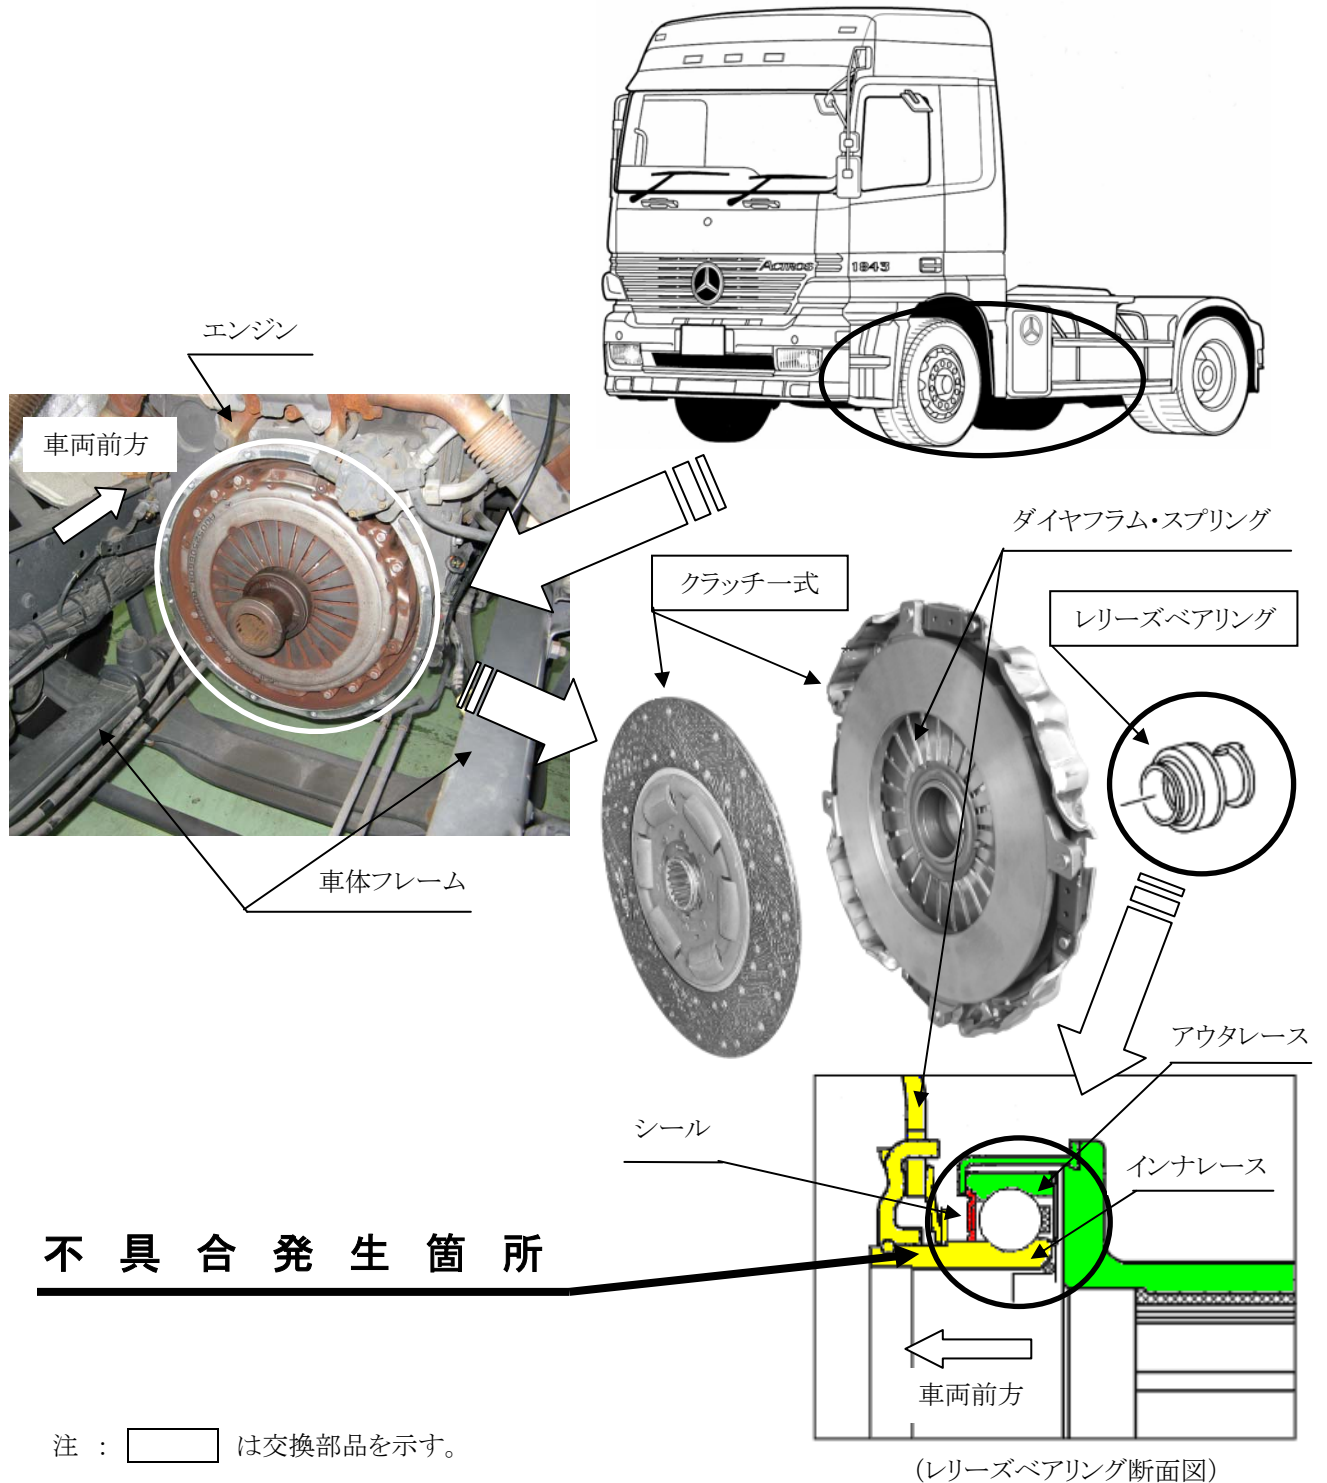

機械式自動変速トランスミッションのクラッチを作動させるクラッチ・リリースベアリングにおいて、シールの耐久性に不十分なものがあるため、グリスが漏れ潤滑不足となり早期に摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、クラッチ操作により当該リリースベアリングが破損し、変速操作ができなくなり、走行不能となるおそれがある。

改善の内容
 全車両、クラッチ・リリースベアリングを点検し、対象となるものについてリリースベアリングまたはクラッチ一式を対策品と交換する。

識別： クラッチ・アクチュエータ下側取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。